


المعاملات الحرارية للصلب الكربوني *Heat Treatments Of Steel*

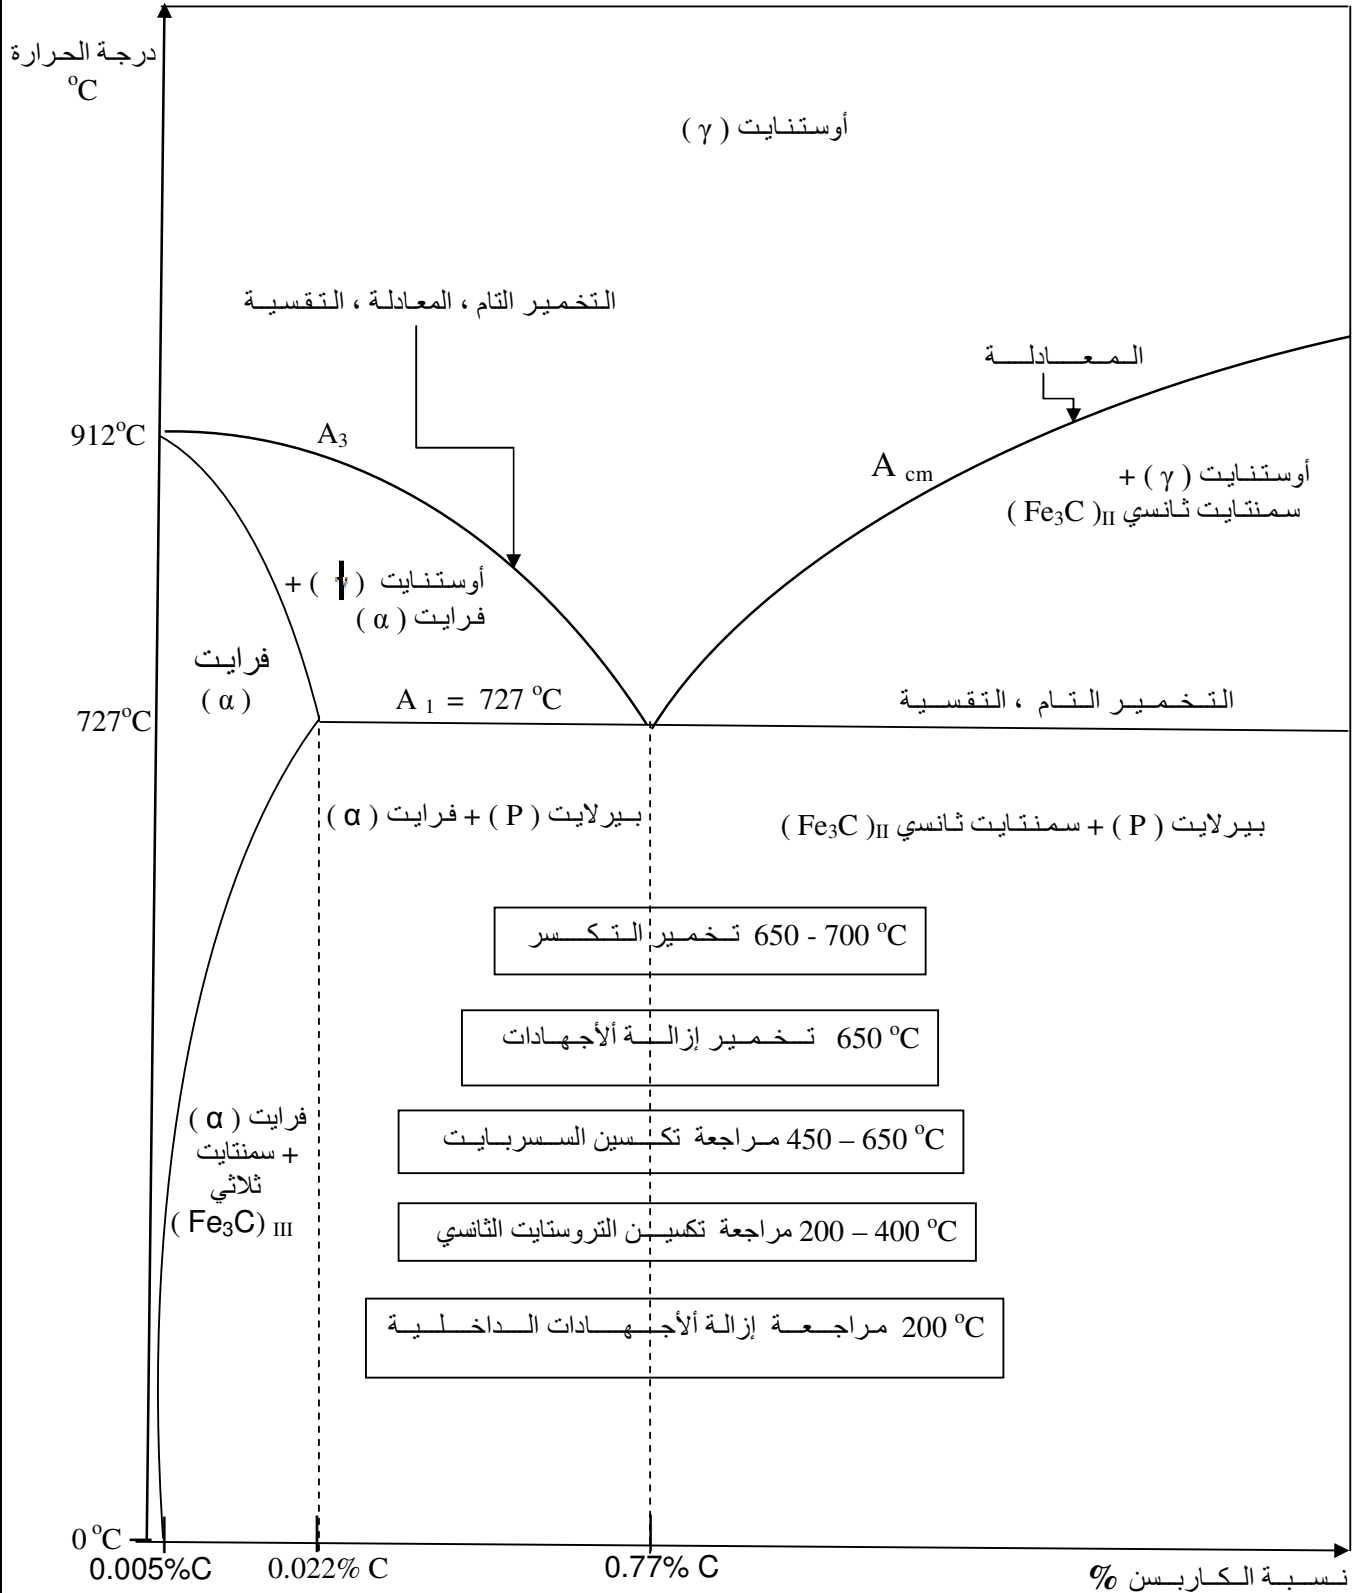

شكل رقم (1) : جزء الصلب الكربوني من مخطط الحديد - كربون موضحةً عليه المعاملات الحرارية

تعريف

المعاملات الحرارية : عبارة عن مجموعة من العمليات الحرارية تستخدم لغرض تحسين الخواص الميكانيكية للمعادن بصورة عامة والصلب الكربوني بصورة خاصة ، مثل مقاومة الشد القصوى والمتانة والمطيلية والصلادة وتتضمن المعاملات الحرارية للصلب ، تسخينه الى درجة حرارة معينة ، وأبقائه في تلك الدرجة الحرارية لفترة زمنية محددة لغرض حصول التحولات الطورية أو التجانس ، ومن ثم التبريد بمعدلات تبريد مختلفة حسب نوع المعاملة الحرارية أو الخواص الميكانيكية المطلوبة.

أنواع المعاملات الحرارية للصلب الكربوني

- أ. التخمير (التلدين) *Annealing*
- ب. المعادلة *Normalising*
- ج. التقسية (التصليد) *Quenching (Hardening)*
- د. المراجعة (التطبيع) *Tempering*

أ. التخمير (التلدين) *Annealing*.تعريف

التخمير : عبارة عن عملية تلدين أو تليين (أو تطرية) الصلب الكربوني ، إضافة الى تحقيق بعض الاهداف الاخرى ، وتتم عملية التخمير بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة معينة (حسب نوع وغرض العملية)، وأبقائه عند تلك الدرجة لفترة زمنية محددة ومن ثم التبريد البطيء (عادة ما يكون داخل الفرن) .

أهداف عملية التخمير

1. إزالة الأجهادات الداخلية الناتجة من عمليات التشكيل على البارد والساخن مثل الدرفلة والحدادة والسحب.
2. زيادة المطيلية والمتانة أو المحافظة عليهما.
3. التغلب على حالة عدم التجانس في البنية الداخلية أو لغرض الحصول على حبيبات دقيقة الحجم وتحسين خواص التشغيل .

مراحل عملية التخمير

- أ. مرحلة إزالة الأجهادات ، ب. إعادة التبلور ، ج. نمو الحبيبات .

أنواع عمليات التخمير (*Types of Annealing*)1. تخمير (تلدين) إزالة الأجهادات *Stress Relief Annealing*


- تتم هذه العملية بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة (650°C) ، وأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية محددة ، ومن ثم التبريد داخل الفرن وكما موضح بالشكلين رقم (1 و 2) ، وبما أن هذه الدرجة الحرارية أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور للصلب الكربوني والتي تساوي (500°C) ، فإن عملية إعادة التبلور سوف تحدث وتكون سريعة بحيث تكتمل في دقائق معدودة ، لذا يجب عدم التسخين لفترة زمنية طويلة لان ذلك يؤدي الى حدوث نمو حبيبي ، حيث تبدأ طبقات السمنتايت الموجودة في البيرلايت بالاندماج مع بعضها متخذةً شكلاً كروياً ، الامر الذي يعني أن البنية الداخلية الناتجة تكون عبارة عن كريات من السمنتايت منفصلة داخل أرضية من الفريت .

الهدف من إجراء المعاملة : تهدف عملية تخمير إزالة الأجهادات الى :

1. إزالة الاجهادات الداخلية المتكونة بسبب التشكيل على البارد والساخن ، 2. زيادة المطيلية ، 3. انخفاض المتانة .

ملاحظة

في هذا النوع من التخمير لا تحدث أي تحولات طورية في البنية الداخلية للصلب ، وذلك لان التسخين يتم لغاية درجة حرارة (500 °C) والتي تكون أقل من درجة الحرارة الحرجة السفلى للصلب الكربوني (A₁ ، والتي تساوي 727 °C) .

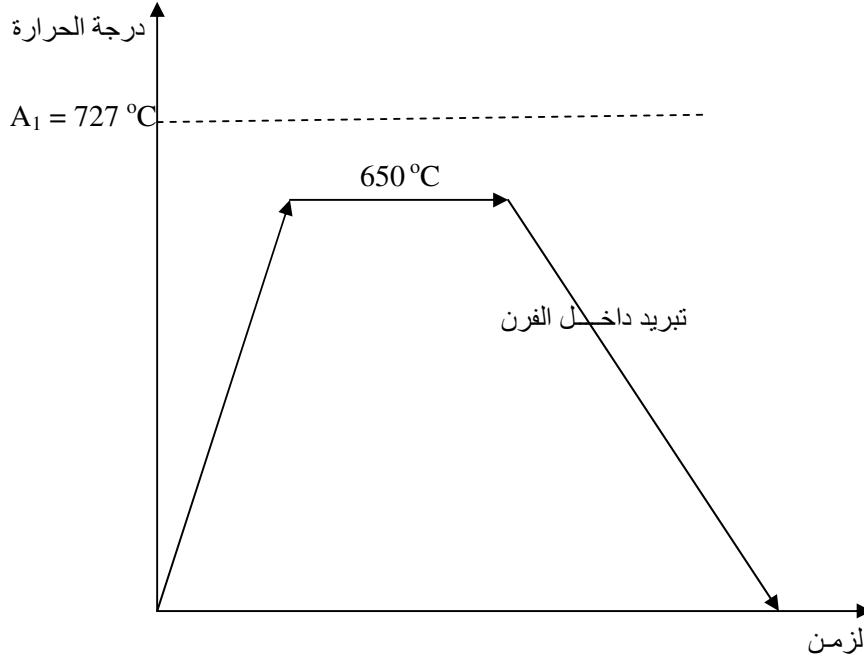

شكل رقم (2) : تخمير إزالة الأجهادات موضحاً على منحنى درجة الحرارة - الزمن


2. التخمير (التلدين) التام *Full Annealing* ويسمى أحياناً تخمير (تلدين) المسبوكات

- تتم هذه العملية بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة (30 - 50 °C) أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا (A₃) للصلب قبل اليوتكتويد ، وأعلى من درجة الحرارة الحرجة السفلى (A₁) للصلب بعد اليوتكتويد وبذلك سوف يتحول البيرلايت الى أوستنايت مع أبقائه فترة زمنية مناسبة عند هذه الدرجة الحرارية (تعتمد على سمك القطعة المراد تخميرها ، دقيقة ونصف لكل ملم سمك) لغرض حصول التجانس والتحول الطوري ، ومن ثم التبريد ببطئ (داخل الفرن) وكما موضح بالشكلين رقم (1 و 3) . وتؤدي هذه العملية الى تحسين الخواص الميكانيكية حيث تزداد المطيلية والمتانة ، أما مقاومة الشد القصوى فلا تتأثر ، هذا بالإضافة الى الحصول على حبيبات دقيقة الحجم


الهدف من إجراء المعاملة :

أن الغرض الرئيسي من التخمير التام والتي تجري على مسبوكات الصلب (والتي تحتوي عادة على حبيبات غليظة الحجم نتيجة لمعدل التبريد البطيء أثناء تجمد تلك المسبوكات) وكذلك على الصلب المشكل على الساخن هو :-

1. الحصول على حبيبات دقيقة الحجم ، 2. زيادة المتانة المطيلية .

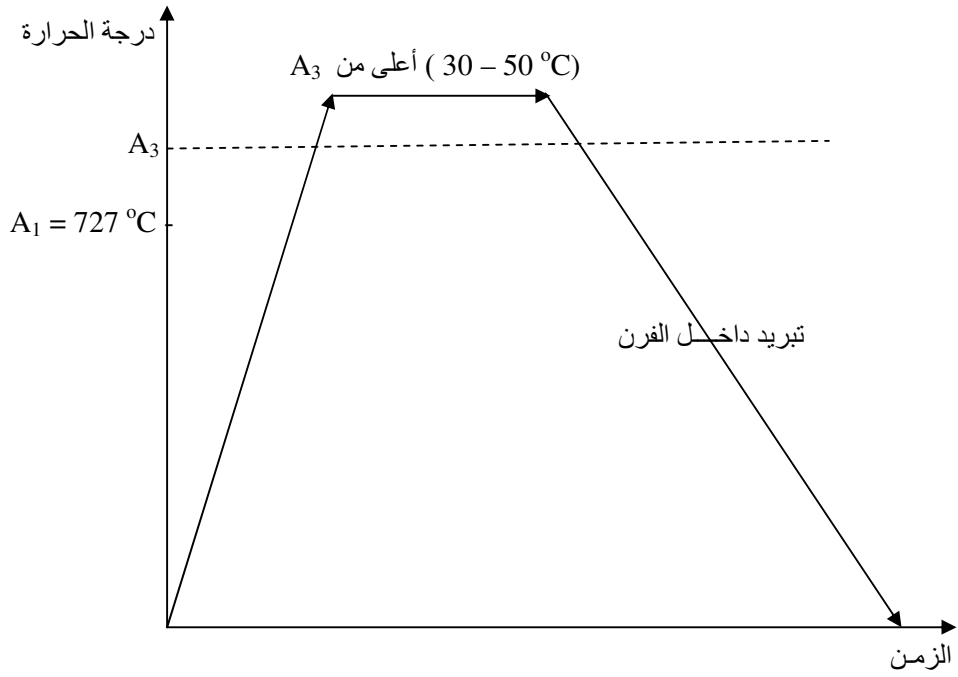

أ. قبل البوتكتويد

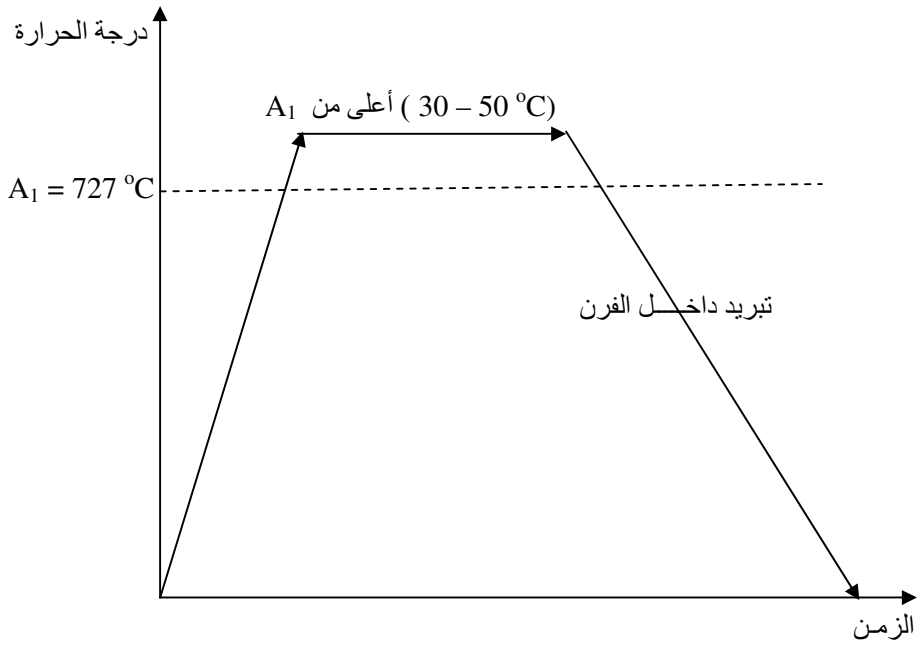

ب. بعد البوتكتويد

شكل رقم (3) : التخمير التام موضعاً على منحنى درجة الحرارة - الزمن . أ. قبل البوتكتويد ، ب. بعد البوتكتويد


- تتم هذه العملية بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة (1000 - 1100 °C) ، والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية محددة (تعتمد على سمك المقطع) ، ومن ثم التبريد داخل الفرن لمدة (6 - 8 ساعة) حتى درجة حرارة (800 - 850 °C) ، ومن ثم التبريد في الهواء الى درجة حرارة الغرفة وكما موضح بالشكل رقم (4) . وتؤدي عملية التخمير الانتشاري عادة الى تكوين بنية غليظة الحجم ، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية تخمير تام بعد إجراء التخمير الانتشاري لغرض الحصول على بنية دقيقة الحجم .

الهدف من إجراء المعاملة :

أن الغرض الرئيسي من إجراء عملية تخمير التجانس (التخمير الانتشاري) هو : -
1. معادلة التركيب الكيميائي للصلب وخاصة الصلب السبائكي ، 2. معالجة الأنعزال الدنرايتي كما هو الحال في سبائك النحاس والنيكل .

ملاحظة

يجب ملاحظة عدم حدوث تأكسد أثناء عملية تخمير التجانس نتيجة للتسخين الى درجة حرارة عالية ، لذا يجب استخدام معدل تسخين عالي والابقاء لفترة زمنية أقل مايمكن .

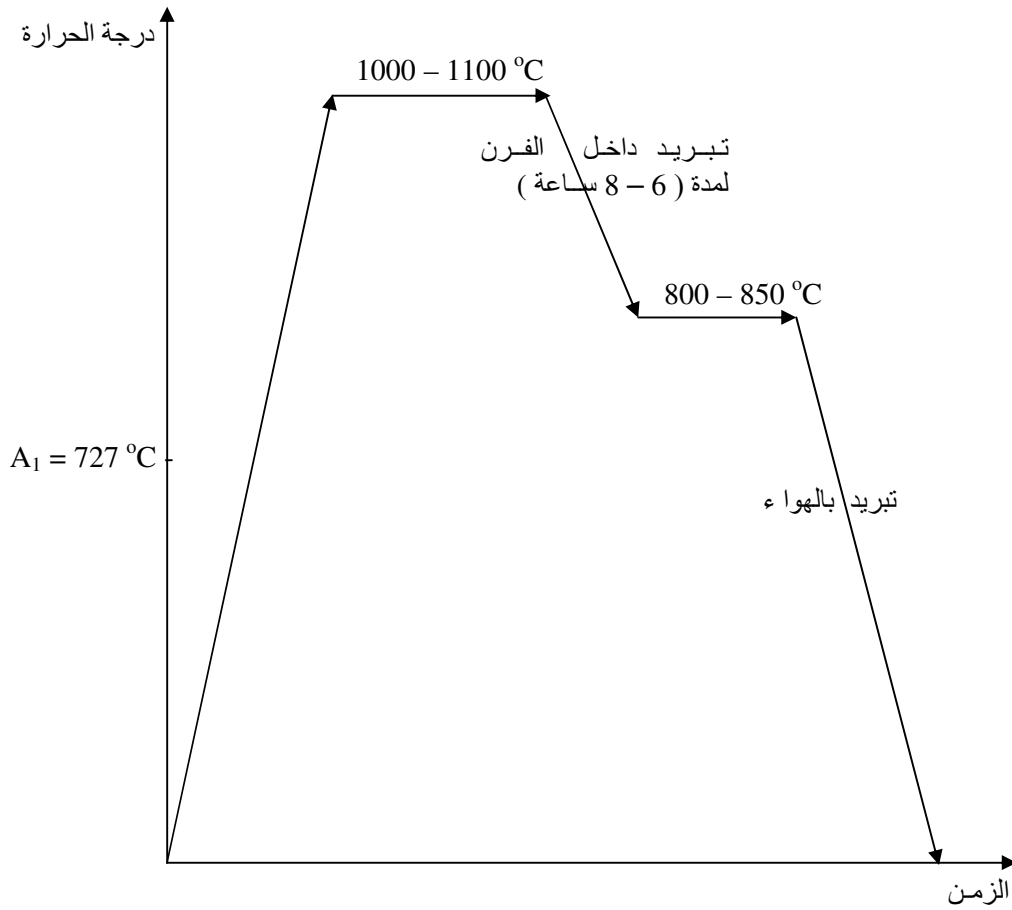

شكل رقم (4) : تخمير التجانس (التخمير الانتشاري) موضحاً على منحنى درجة الحرارة - الزمن .


- تتم هذه العملية بواسطة ، تسخين الصلب الى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة السفلى (A_1) أي الى حوالي ($650 - 700 \text{ }^\circ\text{C}$) ، الأمر الذي يعني عدم حدوث أية تحولات طورية ، والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية تقريباً (4 دقائق لكل ملم سمك) ، ومن ثم التبريد داخل الفرن وكما موضح بالشكلين رقم (1 و 5) . وتؤدي هذه العملية الى إنخفاض الصلادة وزيادة اللدونة والأستطالة ، بالإضافة الى نقصان مساحة المقطع وزيادة قابلية الصلب للتشكيل والتشغيل

الهدف من إجراء المعاملة : أن الغرض من إجراء عملية تخمير التكور هو: -


1. تحسين قابلية الصلب للتشكيل والتشغيل (وخاصة صلب العدة وبعض أنواع الصلب السبائكي الذي يمكن تقسيته بالهواء) ، حيث يتحول البيرلايت الرفائقي (الطبقي) الى بيرلايت حبيبي نتيجة لتكور السمنتايت (Fe_3C) على حدود حبيبات الفرايت ، وكما موضح بالشكل رقم (6) .
2. أنخفاض الصلادة ، 3. زيادة اللدونة والأستطالة ، 4. نقصان مساحة المقطع .

ملاحظات

1. لاتجرى هذه العملية على الصلب ذو حبيبات البيرلايت الغليظة الحجم ، وذلك لكون السمنتايت المتكور سوف يكون على هيئة كريات كبيرة الحجم نسبياً ، وبالتالي سوف نحصل على بنية مجهرية ذات أنجاز سطحي رديء .
2. أن سبب تكور السمنتايت هو قوة الشد السطحي ، حيث أن التكور سوف يقلل المساحة السطحية ، وبذلك سوف تقل هذه القوة وبالتالي تكون الطاقة الكلية أقل والتي تمثل حالة أكثر أستقرار .

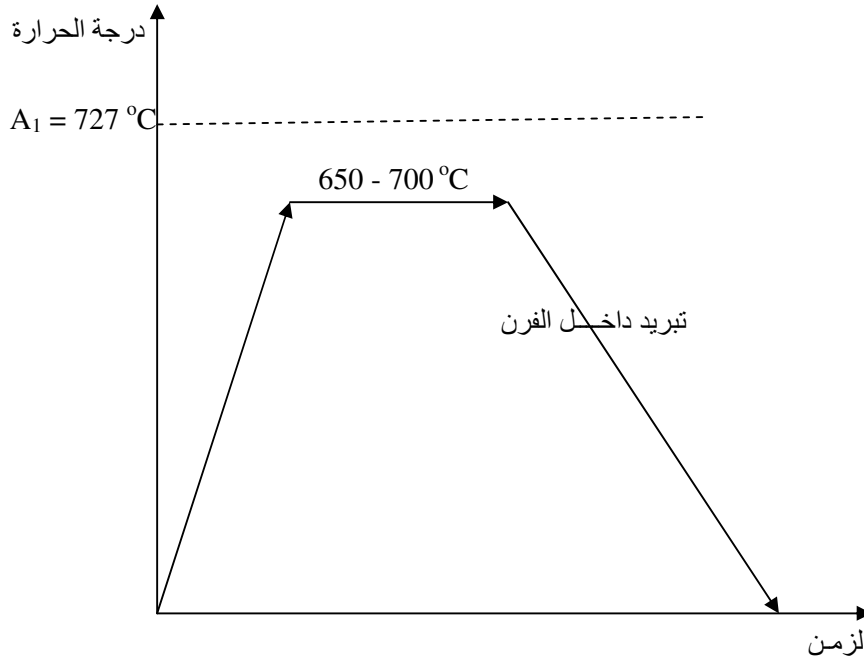

شكل رقم (5) : تخمير التكور موضعاً على منحنى درجة الحرارة - الزمن .

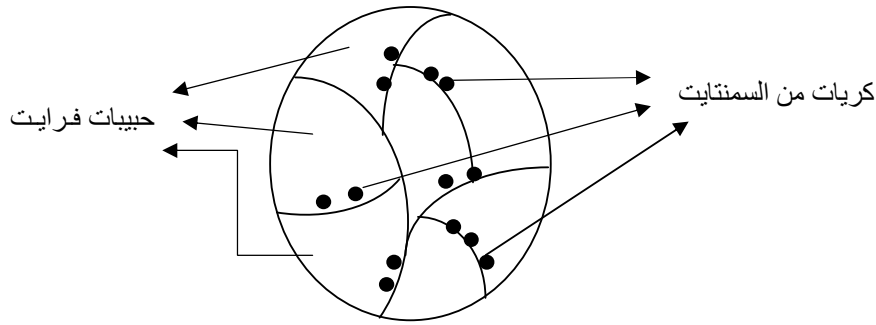


شكل رقم (6) : البيرلايت الحبيبي المتكون بعد إجراء عملية تخمير التكور

عيوب عملية تخمير الصلب الكربوني

أن عدم السيطرة بصورة دقيقة ومضبوطة على درجة حرارة التخمير، قد يؤدي الى ظهور بعض العيوب في الصلب الكربوني مثل :-

1. فرط التسخين *Over Heating*

أن بقاء الصلب في درجة حرارة التسخين فترة طويلة ، أو تسخينه الى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة التخمير الصحيحة سوف يؤديان الى نمو حبيبات الأوستنايت ، وعند التبريد فأن حبيبات الفرايت سوف تترسب أولاً عند حدود حبيبات الأوستنايت ، ومن ثم في مستويات بلورية أخرى مكونةً ما يسمى بتركيب ودمانستاتين (Widmanstatten Structure) وكما موضح بالشكل رقم (7) ، ويتميز هذا التركيب بخواص ميكانيكية رديئة مثل انخفاض مقاومة الشد ، والهشاشة العالية ، ويمكن التخلص من ذلك بأعادة إجراء عملية التخمير عند الدرجة الحرارية الصحيحة .

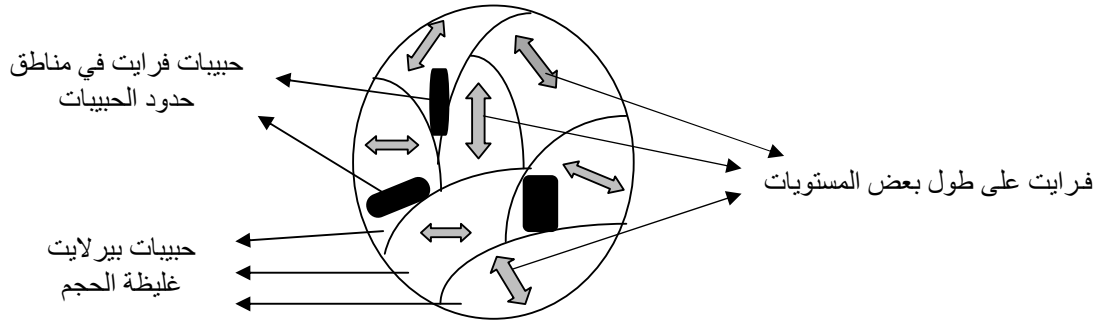


شكل رقم (7) : تركيب ودمانستاتين (Widmanstatten Structure) المتكون نتيجة لفرط التسخين

2. الأحتراق *Burning*

أن تسخين الصلب الى درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا بكثير (قريبة من خط الأنجماد) يفضي الى حدوث الانصهار ، وقد يحدث تأكسد حيث تتكون أكاسيد على شكل أغشية رقيقة في مناطق حدود الحبيبات ، وعندها يكون الصلب غير صالح للاستعمال إطلاقاً ويقال عنه محترق .

3. التخمير القاصر Under Annealing

تحدث هذه الحالة ، عند تسخين الصلب الى درجة حرارة تتراوح ما بين (A_1 و A_3) ، فإن البيرلايت سوف يتحول كلياً أو جزئياً الى حبيبات كثيرة ودقيقة من الأوستنايت ، بالإضافة الى حبيبات الفرايت الغير متحول ، وعند التبريد يبدأ الأوستنايت بترسيب فرايت دقيق على حدود الحبيبات ثم يتحول الأوستنايت المتبقي الى بيرلايت وكما موضح بالشكل رقم (8) ، ومثل هذه النوع من البنية تحدث خلال إجراء عملية اللحام للصلب الطري .

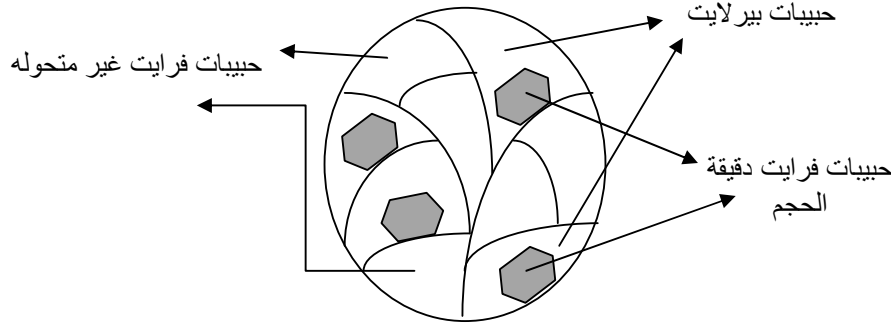

شكل رقم (8) : البنية المجهرية المتكونة بسبب التخمير القاصر

ب. المعادلة Normalising

- تتم هذه العملية بواسطة تسخين الصلب (قبل اليوتكتويد ، الى درجة حرارة اعلى من درجة الحرارة العليا (A_3) ، وبعد اليوتكتويد الى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الـ (A_{cm}) بحوالي ($30 - 50^\circ C$) وأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية فترة زمنية محددة (دقيقة ونصف لكل ملم سمك) لغرض حصول التجانس والتحويلات الطورية ، ومن ثم التبريد بالهواء الساكن وكما موضح بالشكلين رقم (1 و 9) .


الهدف من إجراء المعادلة

أن الغرض من إجراء عملية المعادلة للصلب الكربوني هو :-


1. التقليل من حجم الحبيبات الكبيرة ،
2. زيادة مقاومة الشد القصوى ،
3. تحسين قابلية الصلب للتشغيل ،
4. التخلص من شبكة السمنتايت المحيطة بالبيرلايت في الصلب بعد اليوتكتويد ،
5. تقليل الأجهادات الداخلية .

ملاحظات

1. بما أن معدل التبريد في عملية المعادلة أسرع مما عليه في عملية التخمير ، فإن البيرلايت سوف يكون أكثر كمية وحبيباته أكثر دقة (أصغر حجماً) نسبةً للبيرلايت المتكون بعد عملية التخمير ، وذلك لان معدل التبريد السريع نسبياً في عملية المعادلة سوف يعرقل انفصال الطور الثاني (الفرايت) في حالة الصلب قبل اليوتكتويد ، والسمنتايت الثانوي في حالة الصلب بعد اليوتكتويد) ، الأمر الذي يعني أن الصلب المعادل يمتاز بصلادة ومقاومة شد قصوى أكبر من الصلب المخمر .
2. في حالة الصلب السبائكي ، ونظراً لكون خطي بداية ونهاية التحول في منحنى الـ (T.T.T.) سوف يزحفان الي اليمين ، فإن التبريد في الهواء أثناء عملية المعادلة يعد معدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (V_c) للصلب السبائكي ، الأمر الذي يعني تحول الأوستنايت الى مارتنزيت وليس الى بيرلايت ، وبالتالي سوف تكون البنية الناتجة قصفة ، لذلك فإن معادلة الصلب السبائكي يجب أن تتبعها عملية مراجعة عند درجة حرارة ($550 - 650^\circ C$) لتحسين قابلية الصلب للتشغيل .

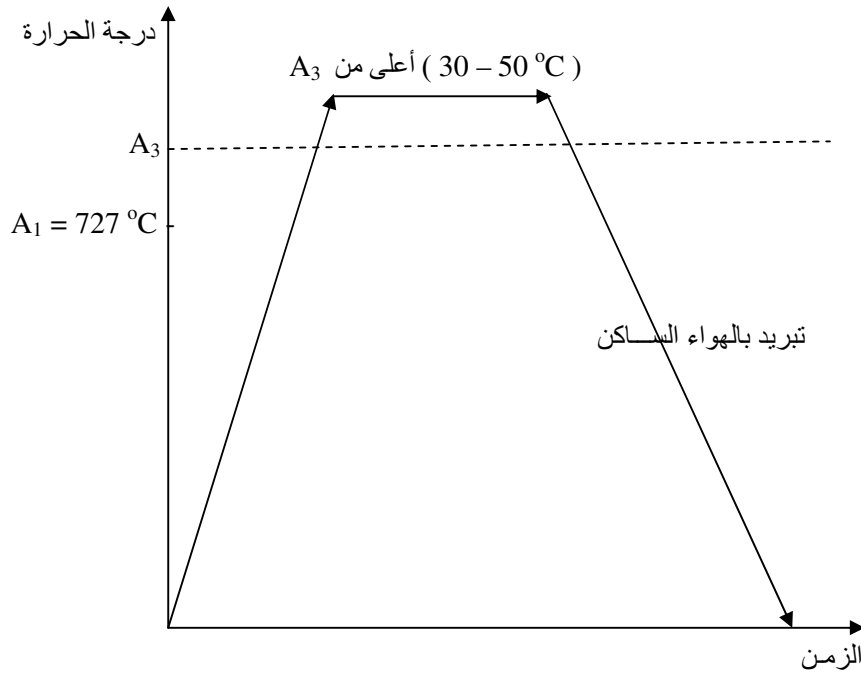

أ. قبل البوتكتويد

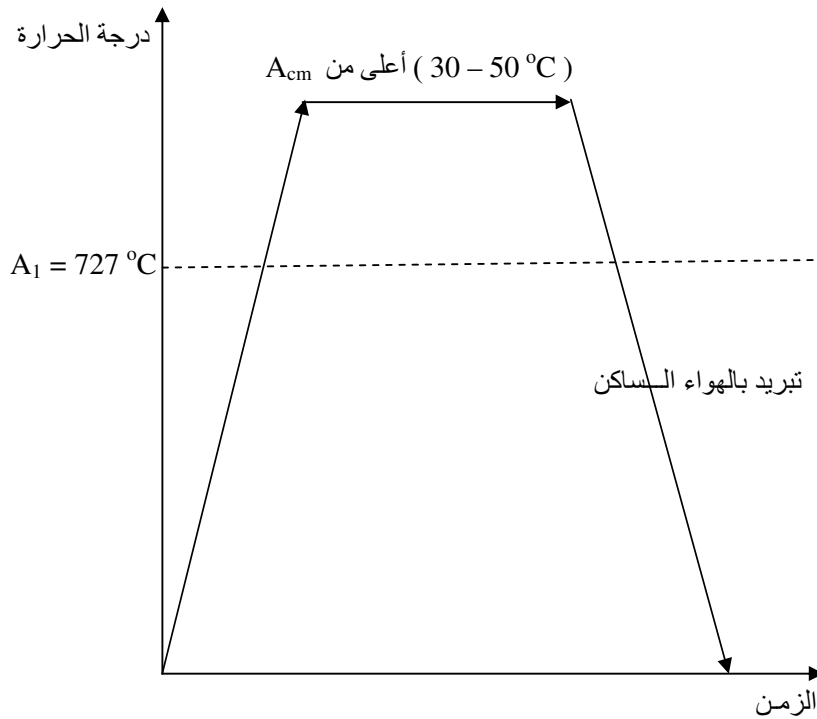

ب. بعد البوتكتويد

شكل رقم (9) : معادلة الصلب الكربوني موضحة على منحنى درجة الحرارة - الزمن

ج. التقسية (التصليد) (*Quenching (Hardening)*)

- تتم هذه العملية ، بتسخين الصلب الى درجة حرارة (قبل اليوتكتويد ، أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا A_3) ، وبعد اليوتكتويد ، أعلى من درجة الحرارة الحرجة السفلى A_1) ، بحوالي $(30 - 50^\circ\text{C})$ والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية محددة ، ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج للصلب المراد تقسيته. وكما موضح بالشكلين رقم (1 و 10) ، ولهذا تكون بنية الصلب عبارة عن مارتنزيت والذي يمتاز بصلادته العالية جداً (900 HV ، 65 HRC) ، وقصافته العالية ، وأنه كلما تزداد نسبة الكربون في الصلب تزداد صلادة المارتنزيت .


الهدف من إجراء التقسية

أن الغرض الرئيسي من إجراء عملية التقسية هو : 1. زيادة صلادة الصلب الكربوني ، 2. زيادة مقاومته للتآكل.


ملاحظات

1. أن معدل التبريد الحرج للصلب الكربوني ينخفض بأزدياد نسبة الكربون في الصلب وكذلك نسبة العناصر السبائكية أي أن خطي بداية ونهاية التحول في منحنى الـ (T.T.T.) سوف يزحفان الى جهة اليمين ، وبذلك نجد أن بعض أنواع الصلب السبائكي يمكن تصليدها تصليداً كاملاً بعد أخمادها في الزيت والتي تسمى (*Oil Hardening Steel*) . وكذلك هناك نوع من الصلب السبائكي يمكن تصليده تصليداً كاملاً بعد تبريده في الهواء والذي يسمى (*Air Hardening Steel*) وذلك لان معدل التبريد الحرج لهما يكون منخفض بسبب وجود العناصر السبائكية .

2. كثيراً ماتحدث تشققات بسبب التقسية ، وذلك بسبب نوعين من التغيرات الحجمية التي تطرأ على الصلب بعد التقسية : أحدهما يمثل نقصان في الحجم بسبب الأنكماش الذي يصاحب عملية إنخفاض درجة الحرارة حيث أن المعادن بصورة عامة تنكمش بأنخفاض درجة الحرارة ، والاخر يمثل زيادة في الحجم (3%) نتيجة تحول الاوستنايت (F.C.C.) الى المارتنزيت (C.B.T.) مما يؤدي الى حدوث إجهادات داخلية عالية في المعدن تؤدي الى التشققات في السطح أو الاعوجاج .

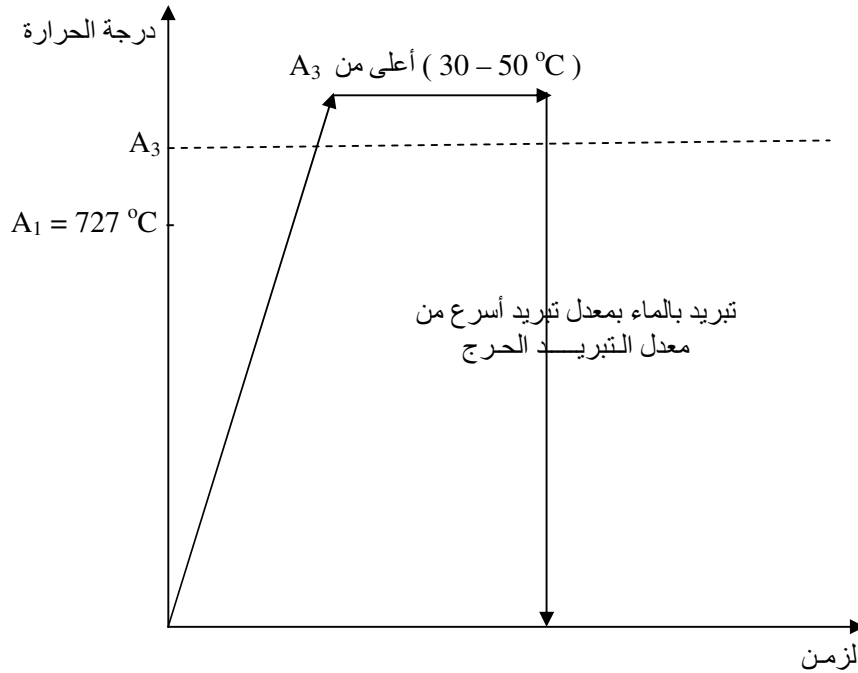

شكل رقم (10 / أ) : تقسية الصلب قبل اليوتكتويد موضحة على منحنى درجة الحرارة - الزمن

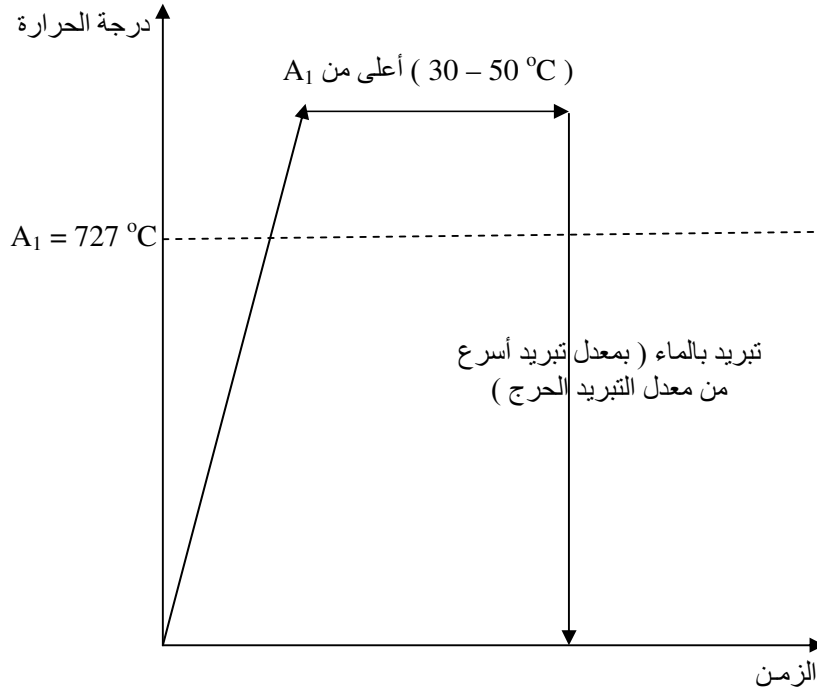

شكل رقم (10 / ب) : تقسية الصلب بعد اليوتكتويد موضحة على منحنى درجة الحرارة - الزمن

طرق التقسية *Types Of Quenching*

لغرض تقليل الأجهادات الداخلية والتشوهات والتشققات التي تحدث أثناء عملية التقسية الاعتيادية فيمكن إجراء عملية التقسية للصلب الكربوني بعدة طرق مختلفة مع الحصول على الخواص الميكانيكية المطلوبة وكما موضح بالشكل رقم (11) :-

1. التقسية المباشرة (التقسية في وسط واحد)

تتم هذه العملية بواسطة تبريد الصلب في وسط تبريد واحد (مثل الماء للصلب الكربوني ، والزيت للصلب السبائكي) ، وتعد من أسهل الطرق ولكن تسبب كثيراً من الأجهادات الداخلية .

2. التقسية في أكثر من وسط


ويتم هذا النوع من التقسية عن طريق تبريد الصلب الى درجة حرارة (300 - 400°C) بواسطة الماء ، ومن ثم ينقل الى وسط تبريد آخر يعطي معدلات تبريد منخفضة مثل (الزيت أو الهواء) ، وذلك لغرض التبريد البطيء بالإضافة الى تقليل الأجهادات الداخلية الناتجة من التحول المارتزائتي .

3. التقسية المتدرجة (التقسية ذات المراجعة الذاتية)

ويتم هذا النوع من التقسية عن طريق تبريد الصلب في وسط ملحي الى درجة حرارة أعلى من (M_s) ، والابقاء عند هذه الدرجة لفترة زمنية محددة لغرض تساوي درجات الحرارة في كافة الأجزاء ، ثم التبريد بالهواء وتكون عيوب هذا النوع أقل من الأنواع السابقة .

4. التقسية عند درجات حرارة ثابتة

وتتم هذه العملية عن طريق تبريد الصلب في وسط ملحي الى درجة حرارة أعلى من (M_s) ، ويترك عند هذه الدرجة الحرارية لحين تحول الأوستنايت كلياً الى باينايت سفلي ، والذي يتميز بلدونته ومتانتته العاليتين .

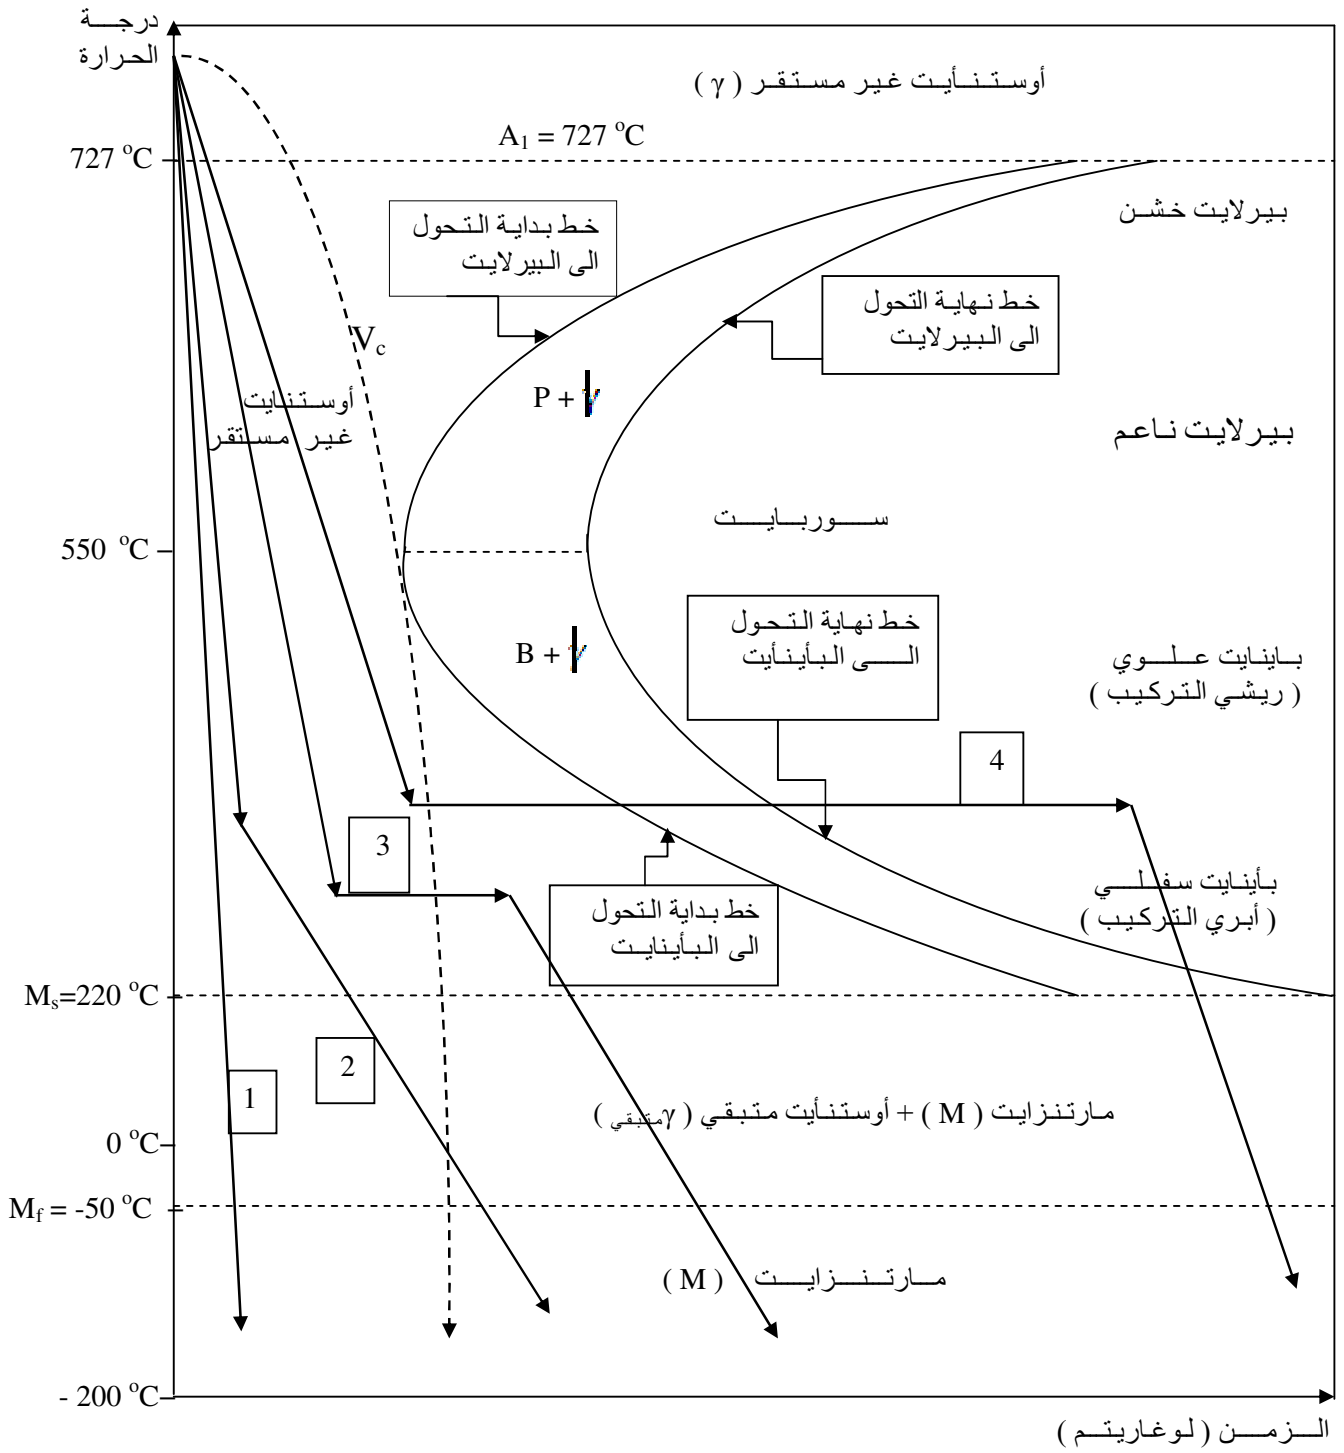

شكل رقم (11) طرق التقسية للصلب البونكتويدي

حيث أن :-

1. التقسية المباشرة (القسية في وسط واحد) . 2. التقسية في أكثر من وسط .
3. التقسية المتدرجة (التقسية ذات المراجعة الذاتية) . 4. ألتقسية عند درجة حرارة ثابتة .

تأثير معدلات التبريد على البنية المجهرية للصلب الكربوني اليوتكتويدي

يمكن تصنيف البنى المجهرية المختلفة والتي تتكون بسبب اختلاف معدلات التبريد للصلب الكربوني اليوتكتويدي بما يلي وكما موضح بالشكل رقم (12) :-

1. البيرلايت الرقائقي أو البيرلايت الخشن (البيرلايت الطبقي) (*Lamellar Pearlite*)

وهو عبارة عن تركيب رقائقي يحتوي على طبقات متعاقبة غليظة من الفرايت والسمنتايت ، ويتكون نتيجة التبريد البطيء جداً للأوستنايت مثلما يحدث في عمليات التخمير المختلفة (التلدين) ، أي التبريد داخل الفرن .

2. البيرلايت السوربيتي أو البيرلايت الناعم (*Sorbitic Pearlite*)

عبارة عن تركيب رقائقي ، يحتوي على طبقات من الفرايت والسمنتايت (كما في البيرلايت الرقائقي) ، ولكن هذه الطبقات تكون متقاربة أكثر وأكثر دقة ، ويصعب التمييز بينهما إلا باستعمال قوة تكبير عالية ، ويتكون هذا النوع من البيرلايت نتيجة استخدام سرعة تبريد أعلى مما عليه في البيرلايت الرقائقي ، حيث يتكون عند تبريد الصلب اليوتكتويدي بواسطة الهواء (معادلة) ، وتكون صلابته ومقاومة الشد أكبر مما عليه في البيرلايت الرقائقي.

3. البيرلايت التروستيبي أو التروستايت الأبتدائي (*Troostitic Pearlite*)


تحتوي هذه البنية على كريات سوداء من البيرلايت بالإضافة الى المارتنزاييت وتتكون نتيجة التبريد السريع نسبياً للأوستنايت (بحيث يقطع معدل التبريد خط بداية التحول فقط ومن ثم يقطع خطي بداية ونهاية التحول الى المارتنزاييت مثل الأخماد في الزيت) وتسمى هذه البنية أحياناً بـ (التروستايت الأبتدائي) للتفريق بينها وبين التروستايت الثانوي الذي نحصل عليه بعد إجراء عملية مراجعة للمارتنزاييت عند درجة حرارة ما بين (200 – 400 °C) .

ملاحظة

عند فحص كريات البيرلايت السوداء بواسطة قوة تكبير عالية جداً ، نجد إنها عبارة عن رقائق دقيقة من الفرايت والسمنتايت نابعة من المركز باتجاه الخارج .

4. المارتنزاييت (*Martensite*)

وهو عبارة عن محلول صلب (جامد) مشبع بالكربون (فرايت مشبع بالكربون) ، وتكون شبكته البلورية رباعية الشكل متمركزة الجسم (C.B.T.) . ويُعد من أصلد البنى في الصلب الكربوني (حوالي 900 HV , 65 HRC) ، ويتكون نتيجة للتبريد السريع جداً للأوستنايت (الأخماد في الماء أو المحاليل الملحية) خلال عملية التقسية .

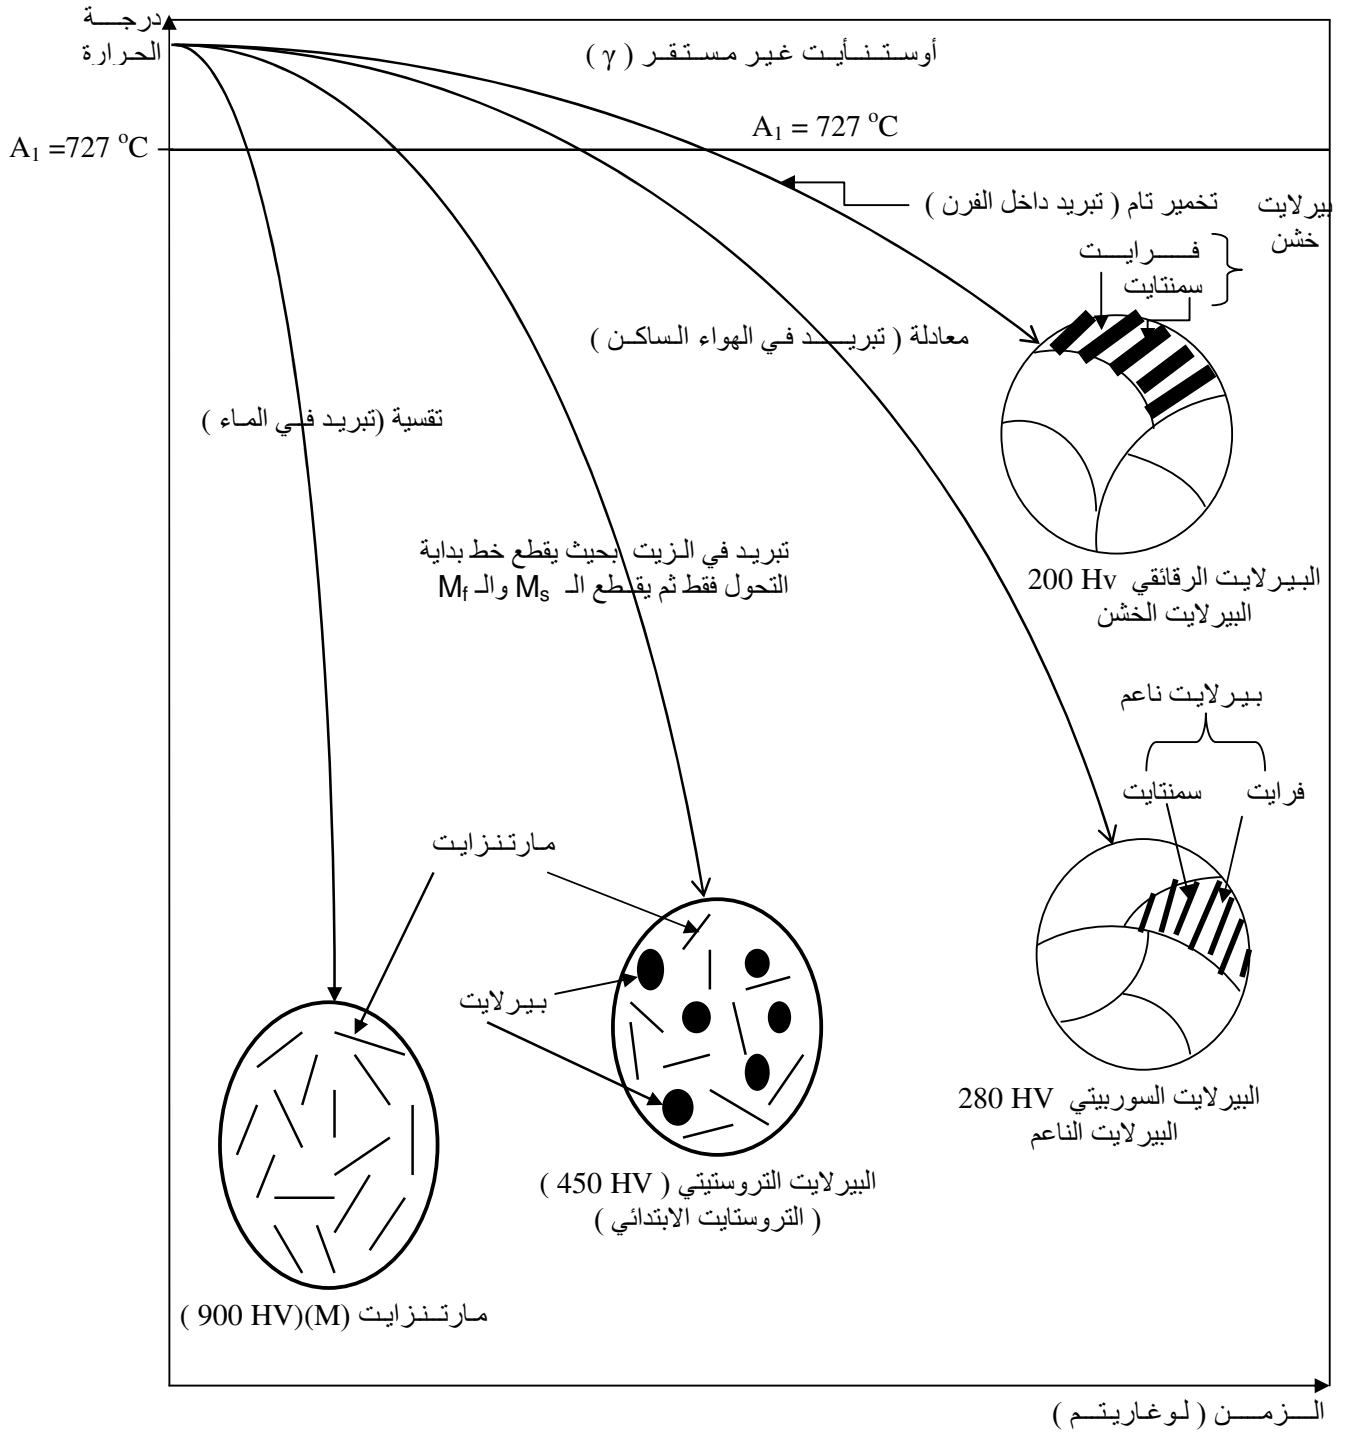

شكل رقم (12) : تأثير معدلات التبريد على البنى المجهرية للصلب البونكتويدي

د . المراجعة (التطيع) (*Tempering*)

تعريف

المراجعة : عبارة عن عملية تحسين خواص الصلب الكربوني الذي سبق وأن أجريت له عملية

تقسية لذلك لاتعد المراجعة في بعض الأحيان


معاملة حرارية منفصلة حيث لايمكن أجراءها إلا بعد إجراء عملية التقسية ، وتتم عملية المراجعة في درجات حرارة مختلفة حسب المواصفات المطلوبة .

الهدف من العملية

أن الغرض الرئيسي من إجراء عملية المراجعة مايلي :-

- 1 . التخلص من الأجهادات الداخلية المتكونة نتيجة التقسية ، 2 . التخلص من القصفة العالية ، 3 . زيادة المتانة واللدونة ،
- 4 . تقليل الصلادة ومقاومة الشد القصوى .

- تتم عملية المراجعة بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة أقل من (A_1) (حسب نوع المراجعة المطلوبة) وأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية مناسبة ، ومن ثم التبريد البطيء ، حيث يمكن إجراء عملية المراجعة في أكثر من درجة حرارية حسب الخواص الميكانيكية والبنية المجهرية المطلوبة وكما موضح بالشكل رقم (13) ، وكما يلي :-

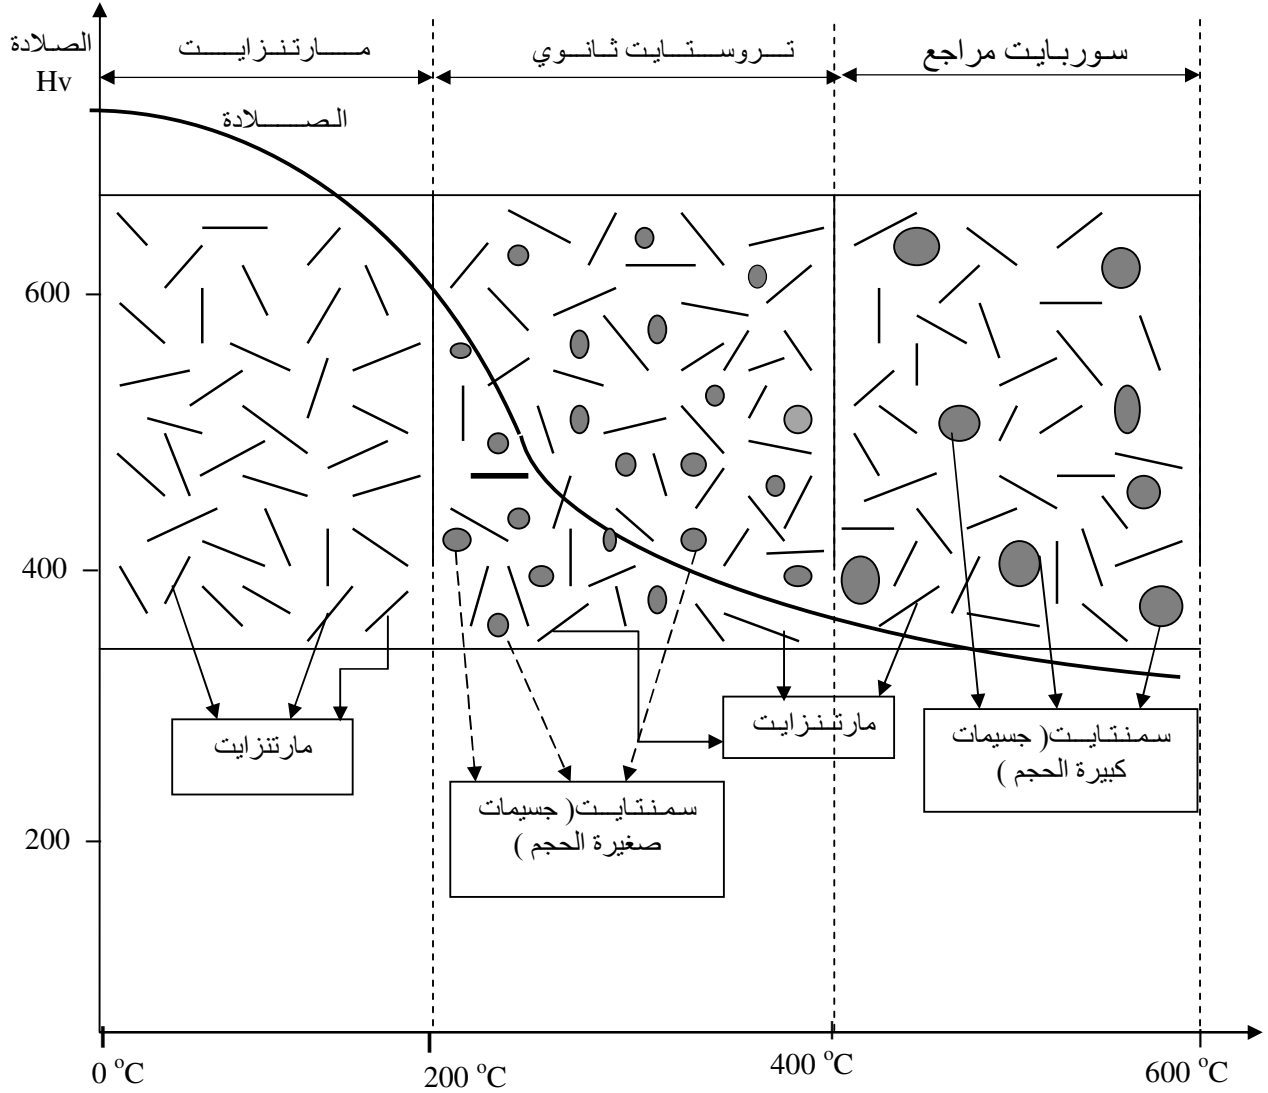


درجة حرارة المراجعة


شكل رقم (13) : تأثير درجة حرارة المراجعة على الصلادة والبنية المجهرية للصلب البيوتكتويدي

1. مراجعة أزالة الأجهادات

تتم هذه العملية من خلال تسخين الصلب المقسى الى درجة حرارة حوالي (200°C) وكما موضح بالشكل رقم (14) ، حيث تكون هذه الدرجة الحرارية كافية لأزالة الأجهادات الداخلية المتكونة نتيجة لعملية التقسية بسبب تشوية الشبكة البلورية ، حيث يبدأ المارتنايت خلال هذه العملية ، بفرز ذرات الكربون الفائضة الأمر الذي يفضي الى أن تكون النسبة ($c/a = 1$) ، أي تقترب الشبكة البلورية الرباعية المتمركزة الجسم (C.B.T. ، المارتنايت) من الشكل المكعب (B.C.C.) .

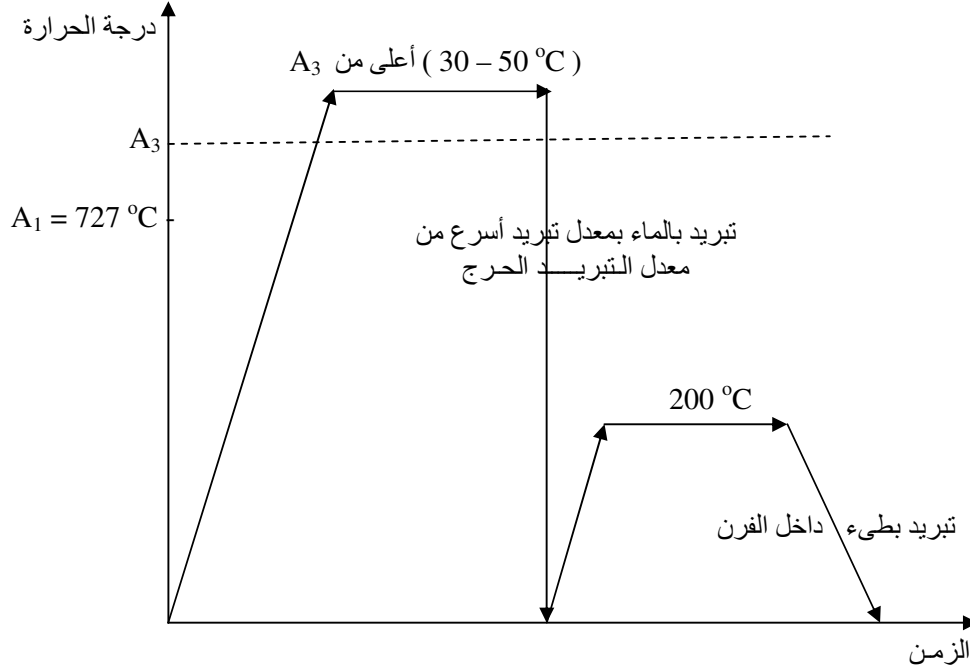

أ . قبل البوتكتويد

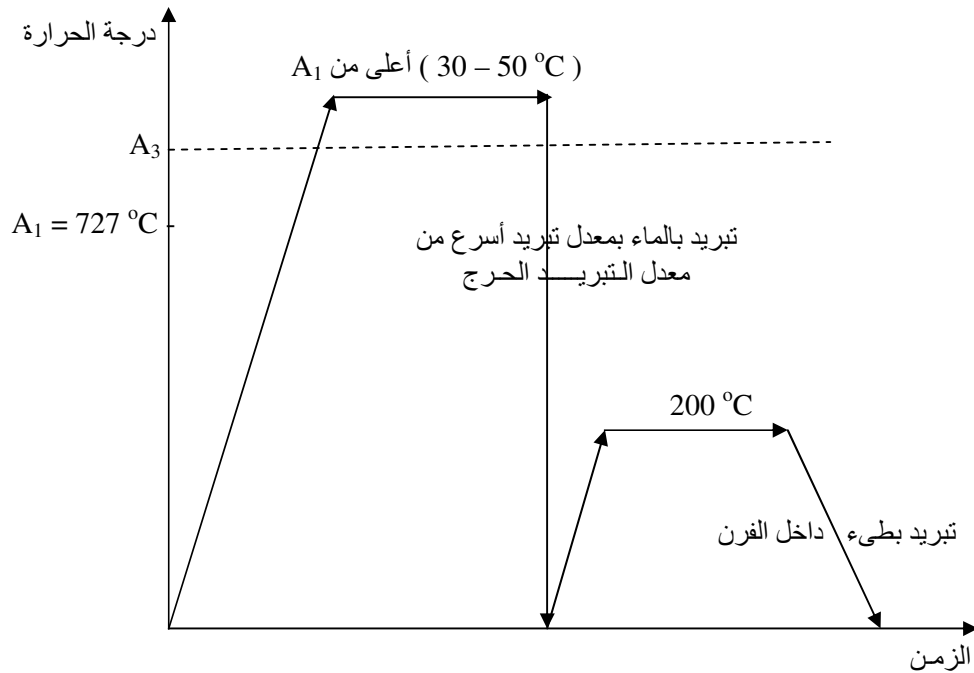


ب . بعد البوتكتويد


شكل رقم (14) : مراجعة أزالة الأجهادات للصلب قبل وبعد البوتكتويد

2. مراجعة تكوين التروستايت الثانوي

تم هذه العملية من خلال تسخين الصلب المقسى الى درجة حرارة مابين ($200 - 400\text{ }^{\circ}\text{C}$) وكما موضح بالشكل رقم (15) ، حيث يستمر انفصال ذرات الكربون من المارتنايت مكونةً سمنايت (Fe_3C) والذي يكون عبارة عن جسيمات دقيقة جداً ، وتسمى البنية الناتجة بـ (التروستايت الثانوي) والذي عبارة عن (مارتنايت + جسيمات صغيرة جداً من السمنايت Fe_3C) كما موضح بالشكل رقم (13) ، وتكون صلابته أقل من المارتنايت ولكن متانته أكبر .

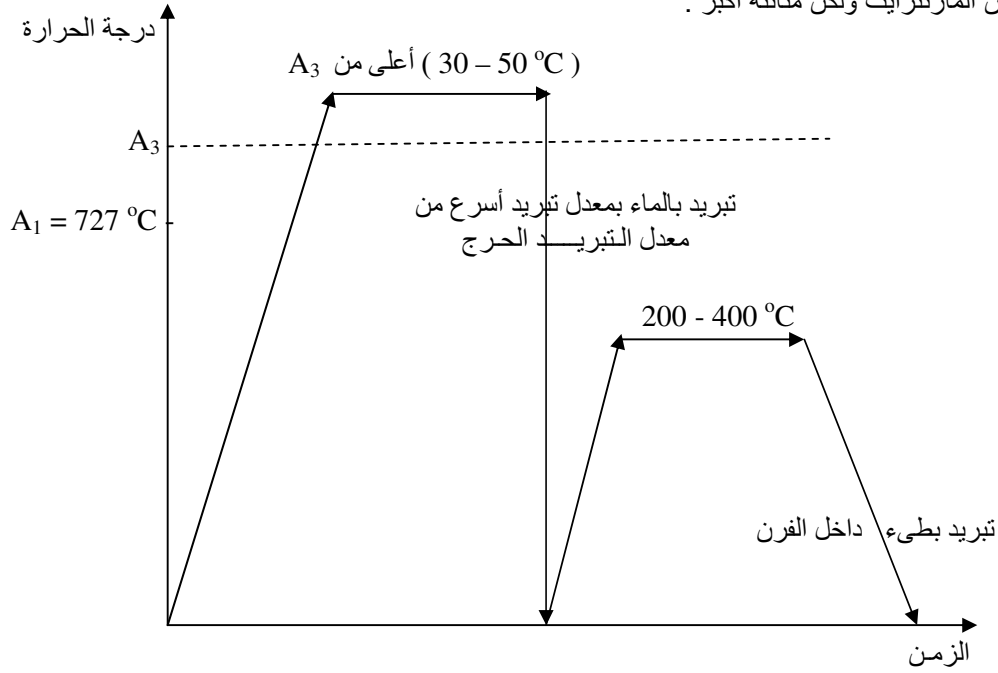

أ . قبل البوتكتويد

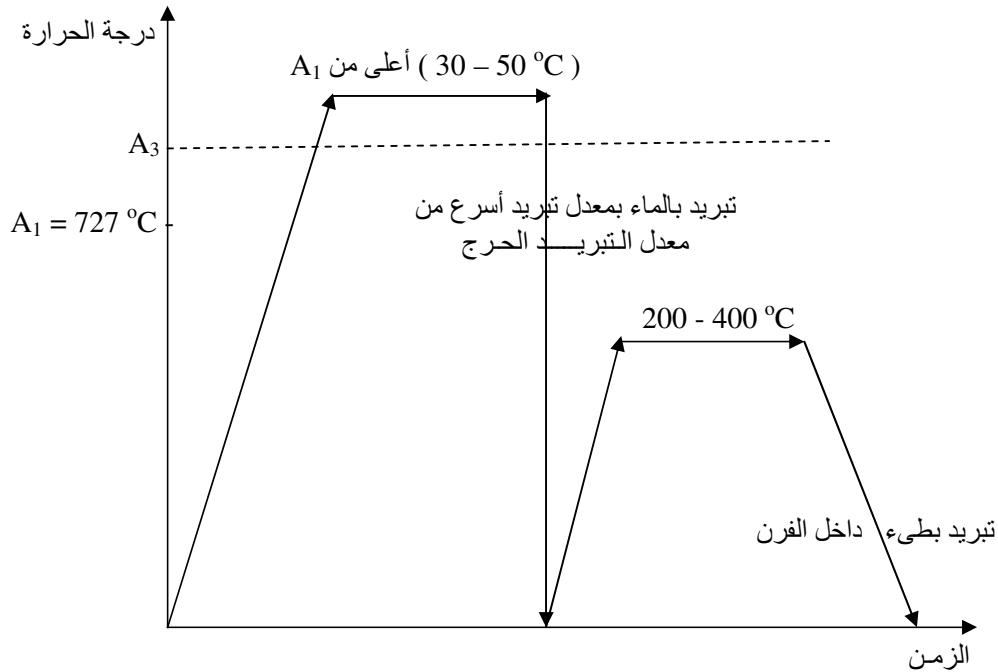


ب . بعد البوتكتويد


شكل رقم (15) : مراجعة تكوين التروستايت الثانوي للصلب قبل وبعد البوتكتويد

. مراجعة تكوين السوربايت المراجع

تتم هذه العملية من خلال تسخين الصلب المقسى الى درجة حرارة ما بين (450 – 650 °C) وكما موضح بالشكل رقم (16) ، وتؤدي هذه المراجعة الى تجمع جسيمات السمنتايت الصغيرة ، حيث تتكون جسيمات أكبر حجماً وأقل عدداً كما موضح بالشكل رقم (13) وتسمى هذه البنية بـ (السوربايت المراجع) ، والذي تكون صلابته ومقاومة الشد أقل من التروستايت الثانوي بينما تزداد المتانة والمطيلية .

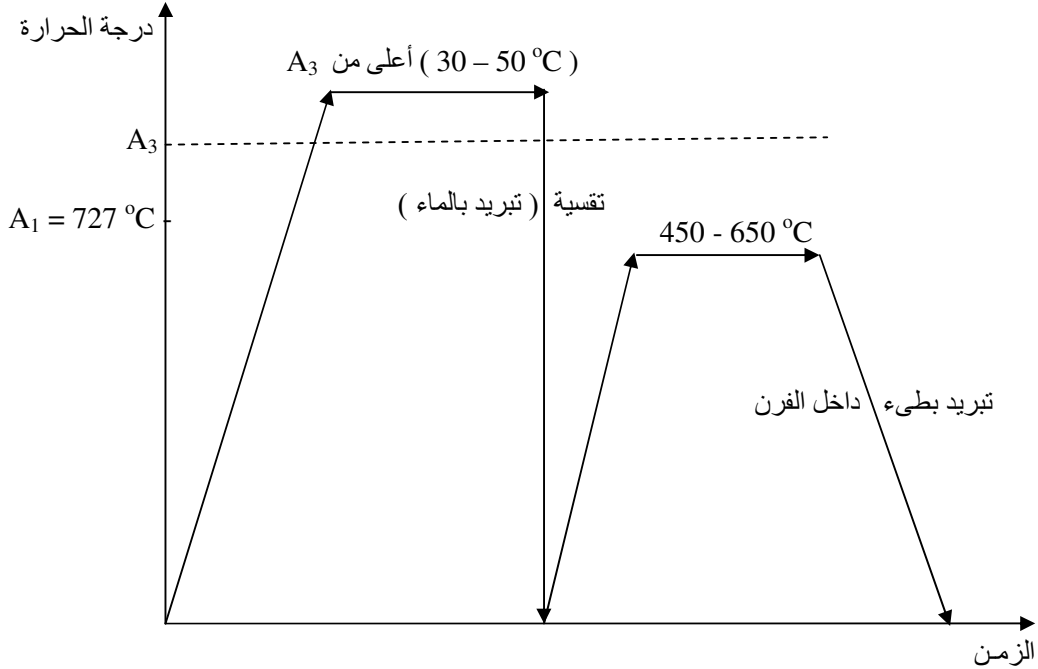

أ . قبل اليوتكتويد

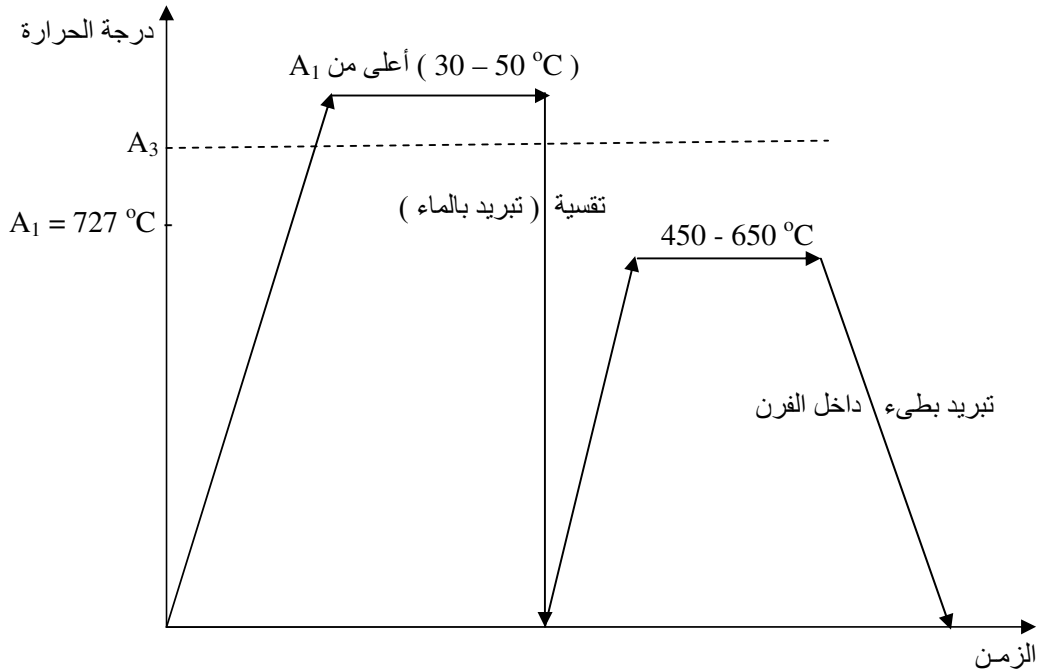

ب . بعد اليوتكتويد

شكل رقم (16) : مراجعة تكوين السوربايت المراجع للصلب قبل وبعد اليوتكتويد

ملاحظات

1. تقل مقاومة الصلب للصدّات عند مراجعته عند درجة حرارة (250 - 400 °C) ، وتسمى هذه الظاهرة بـ (تقصف المراجعة) ، والذي يُعزّل سبب ظهورها الى تحلل الأوستنايت المتبقي أو ترسب الكاربيدات ، لذا يجب تجنب المراجعة عند هذه الدرجة الحرارية .
2. لا يوجد هناك حد مميز بين التروستايت الثانوي والسوربايت المراجع ، حيث يتم التفريق بينهما على أساس حجم جسيمات السمنتايت فقط .
- 3 . يستخدم الصلب المراجع والذي تكون بنيته الداخلية عبارة عن سوربايت مراجع في صناعة الأجزاء المعرضة للحرارة ، والتي تتعرض لجهود متغيرة مثل المحاور والأعمدة المرفقية والقضبان الرابطة .

سؤال محلول : قارن بين السوربايت المراجع والتروستايت الثانوي .

التروستايت الثانويالسوربايت المراجع

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. يتكون نتيجة لمراجعة المارتنزيت عند درجة حرارة (200 - 400°C) . | 1. يتكون نتيجة لمراجعة المارتنزيت عند درجة حرارة (450 - 650°C) |
| 2. تكون بنيته الداخلية عبارة عن (مارتنزيت + جسيمات صغيرة الحجم من السمنتايت) . | 2. تكون البنية الداخلية عبارة عن (مارتنزيت + جسيمات كبيرة الحجم نسبياً من السمنتايت) . |
| 3. تكون جسيمات السمنتايت المتكونة ، أصغر حجماً وأكثر عدداً من تلك المتكونة في حالة السوربايت المراجع | 3. تكون جسيمات السمنتايت المتكونة (Fe ₃ C) أكبر حجماً وأقل عدداً من تلك المتكونة في حالة التروستايت الثانوي |
| 4. تكون صلابته أقل من المارتنزيت ولكن متانته أكبر . | 4. تكون صلابته ومقاومة الشد أقل من التروستايت الثانوي ولكن متانته ومطيليته أعلى . |


تعريف مهمة

قابلية الصلب للتصليد (للتقسية): وهي عبارة عن قابلية الصلب على التصليد بواسطة التبريد السريع (الأخماد) من درجات حرارة عالية الى عمق معين .

عمق التصليد : هو المسافة بين السطح ولحد الطبقة النصف مارتنزائيتية (مارتنزائيت 50% ، باينايت 50%) ويتوقف عمق التصليد على التركيب الكيميائي للصلب وسرعة التبريد الحرجة ، حيث كلما إنخفضت سرعة التبريد الحرجة كلما كان عمق التصليد أكبر .

ملاحظة


أن قابلية الصلب للتصليد ليس لها علاقة بالصلادة القصوى والتي تعتمد على نسبة الكربون في الصلب وكما موضح في شكل رقم (17) ، وكذلك لا تعتمد على نسبة العناصر السبائكية ، حيث نجد أن الصلب الذي يحتوي على نسبة كربون تساوي (0.9% C) تكون صلادته القصوى عند تصليد أعلى من الصلادة القصوى للصلب السبائكي الذي يحتوي على (3% Ni + 0.3% C) بعد التصليد ، بينما نجد أن قابلية التصليد للثاني أعلى من الأول ، وذلك لأمكانية الحصول على مقطع أكبر في هذا النوع من الصلب السبائكي مصلاً تصليداً كاملاً أي يحتوي على بنية مارتنزائيتية .

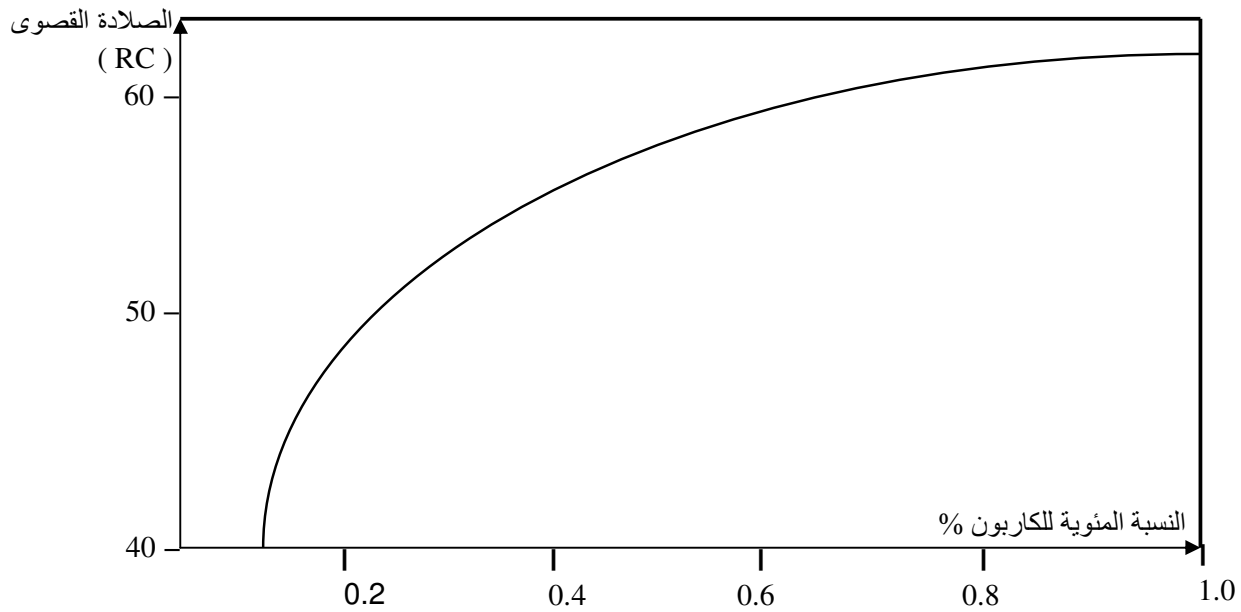

شكل رقم (17) : تأثير النسبة المئوية للكربون على الصلادة القصوى للصلب البيوتكتويدي

التطبيع المارتنازيتي والتطبيع الأوستنايتي *Martempering and Austempering*

بما أن عملية التحول من الأوستنايت الى المارتنازيت تكون مصحوبة بتغيير في الحجم ، وبما أن معدل التبريد عند إجراء عملية التقسية يكون غير متجانس خلال المقطع المقسى ، حيث نلاحظ وكما موضح بالشكل رقم (18) عند أي زمن محدد (مثل t_1) نجد أن درجتي حرارة سطح وقلب الأجزاء الميكانيكية (وخاصة الكبيرة الحجم) المراد تقسيتهما (مثل T_{1C} و T_{1S}) غير متساوية ، لذا فإن حدوث التشققات والتشوهات تكون محتملة الحدوث ، ولغرض التخلص من كل هذا يكون من المفضل إجراء عملية التطبيع المارتنازيتي أو التطبيع الأوستنايتي .

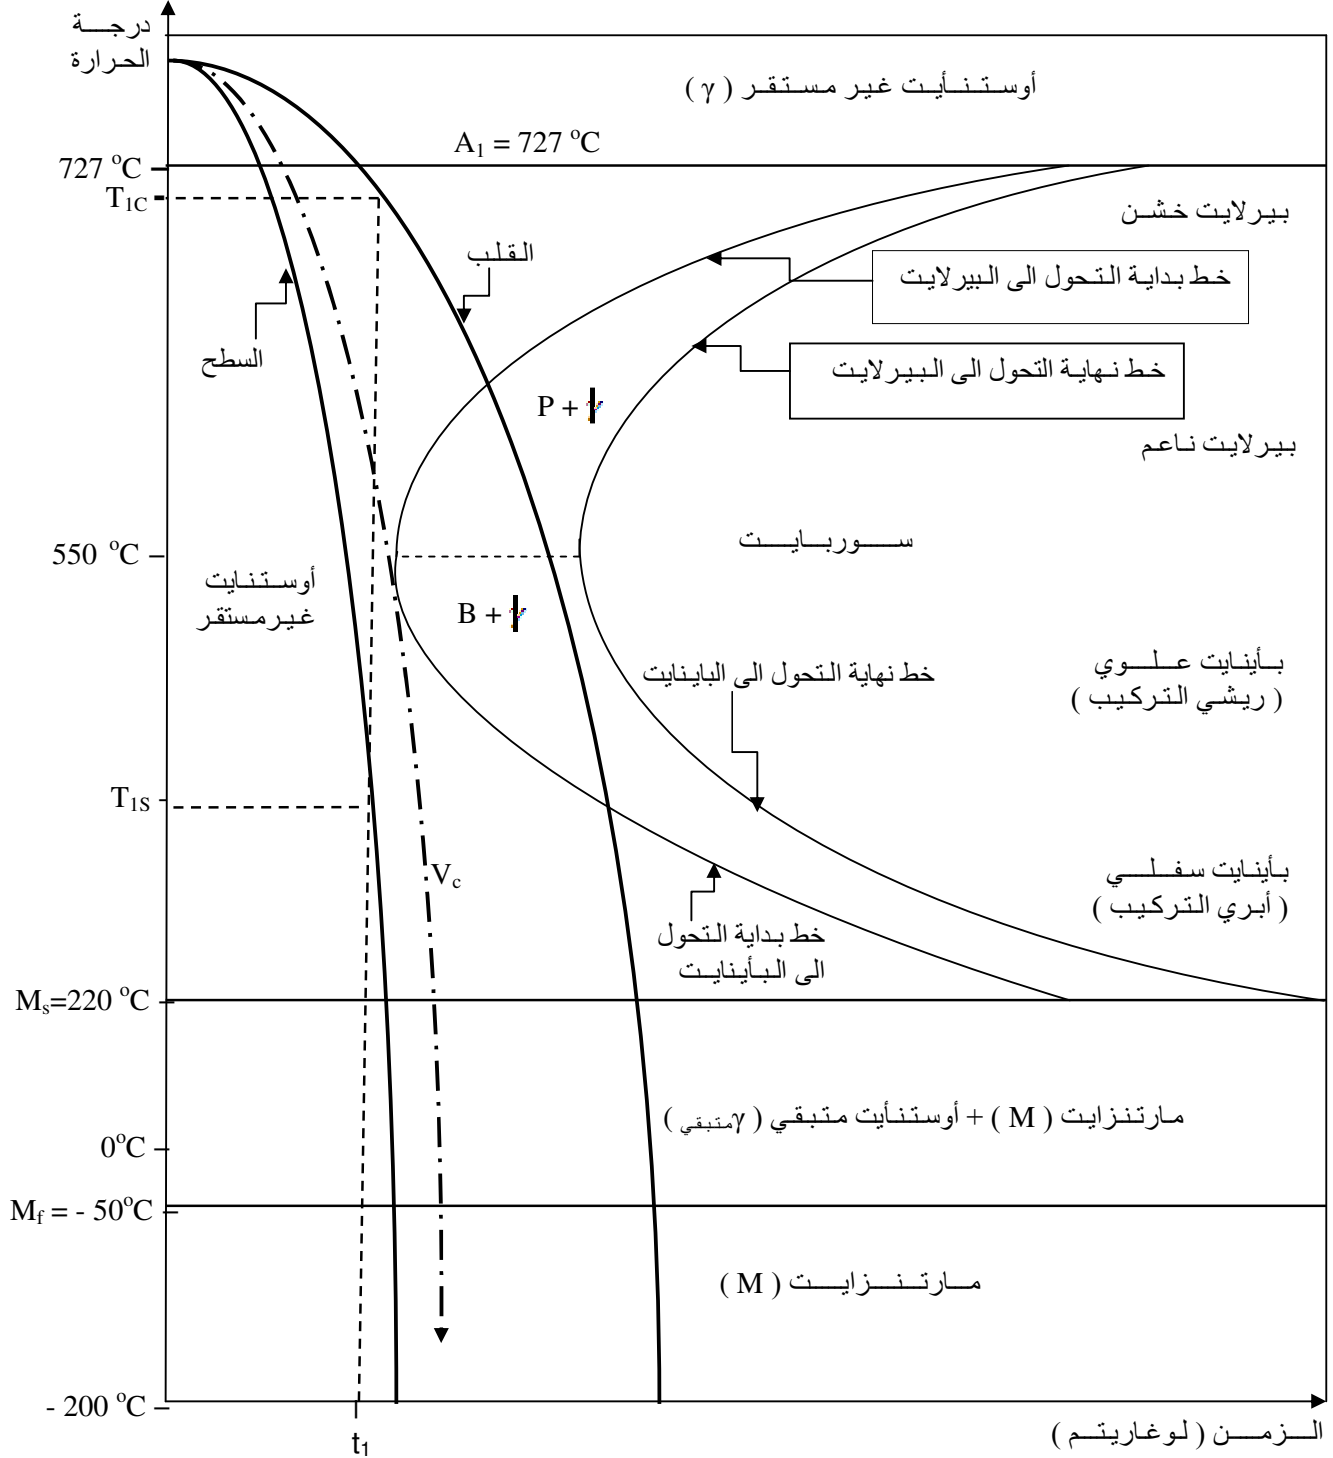


شكل رقم (18) : درجة حرارة سطح وقلب الأجزاء الميكانيكية الكبيرة الحجم أثناء عملية التقسية

التطبيع المارتنازيتي *Martempering*

تتم هذه العملية بواسطة تسخين الصلب الى درجة حرارة أعلى من (A_3) ، ثم يترك لفترة زمنية محددة ، ومن ثم يبرد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج للصلب المراد تقسيته V_c ، حيث يتم ذلك في حوض ملحي الى درجة حرارة أعلى من (M_s) ، ويبقى عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية حتى تكتسب كافة الأجزاء نفس الدرجة الحرارية كما موضح بالشكل رقم (19) ، ومن ثم يبرد في الهواء ، وبذلك سوف يتم الحصول على مارتنازيت يحتوي على أقل عدد من العيوب أو التشققات والتشوهات .

ملاحظة مهمة جداً


من الشكل رقم (19) يتضح أن الزمن يجب أن يكون أقل من زمن بداية التحول الى أحد أنواع الباينايت (أي أقل من فترة الحضانة) ، لذا فإن هذه العملية تكون محددة الأستعمال للمقاطع الصغيرة الحجم ، ولغرض معالجة هذه الحالة تجري عملية التطبيع الأوستنايتي .

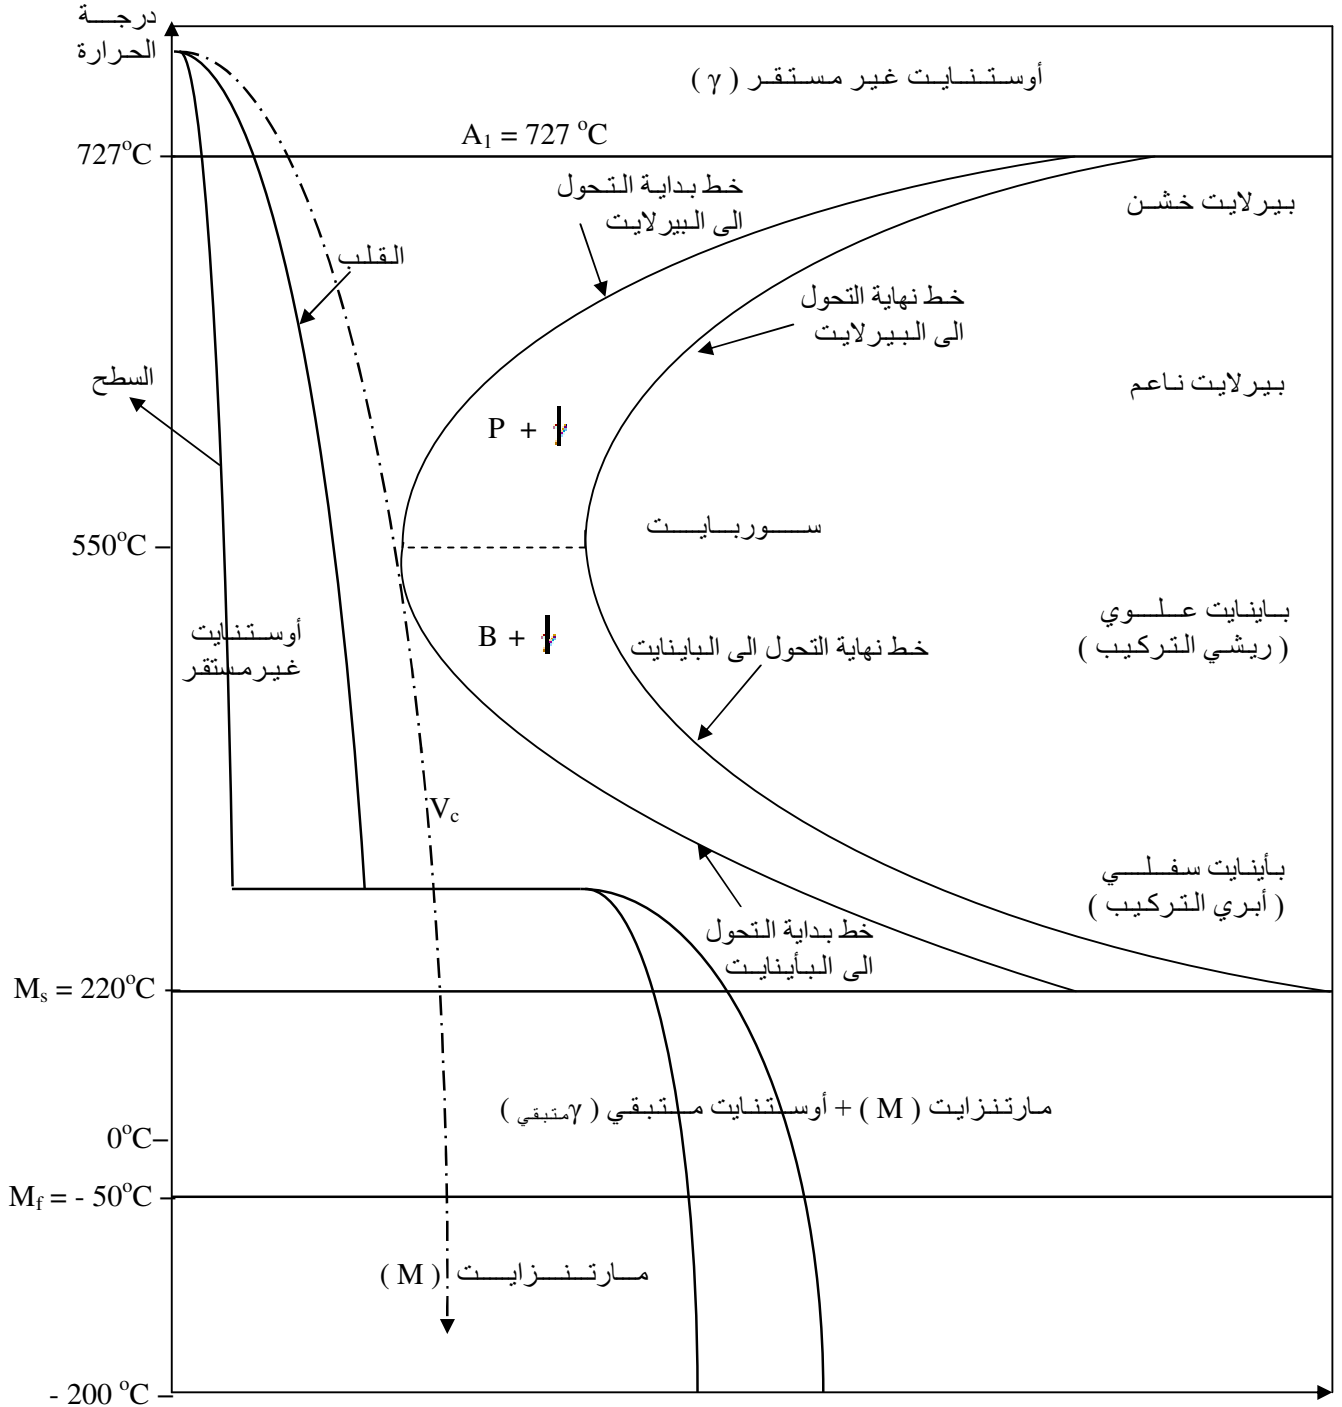

شكل رقم (19) : التطبيع المارتنازيتي *Martempering*

التطبيع الأوستنايتي *Austempering*

تجرى عملية التطبيع الأوستنايتي عادةً لتقسية الأجزاء الميكانيكية الكبيرة الحجم والتي يصعب إجراء عملية التطبيع المارتنايتي لها ، حيث لا يمكن تساوي درجات حرارة كافة أجزائها في فترة زمنية أقل من فترة الحضانة ، لذلك يتم تسخين الصلب الى درجة حرارة أعلى من (A_3) ثم يبرد بعدل تبريد سريع (أسرع من معدل التبريد الحرج للصلب المراد تقسيته V_c) بواسطة منصهر ملحي أو منصهر رصاص تكون درجة حرارته حوالي $(250 - 500^\circ\text{C})$ ، ويترك عند هذه الدرجة الحرارية فترة زمنية كافية لتحويل الأوستنايت كلياً الى أحد أنواع البائنايت حسب المواصفات المطلوبة ، ومن ثم يبرد الى درجة حرارة الغرفة باستخدام أي طريقة تبريد وكما موضح بالشكل رقم (20) .

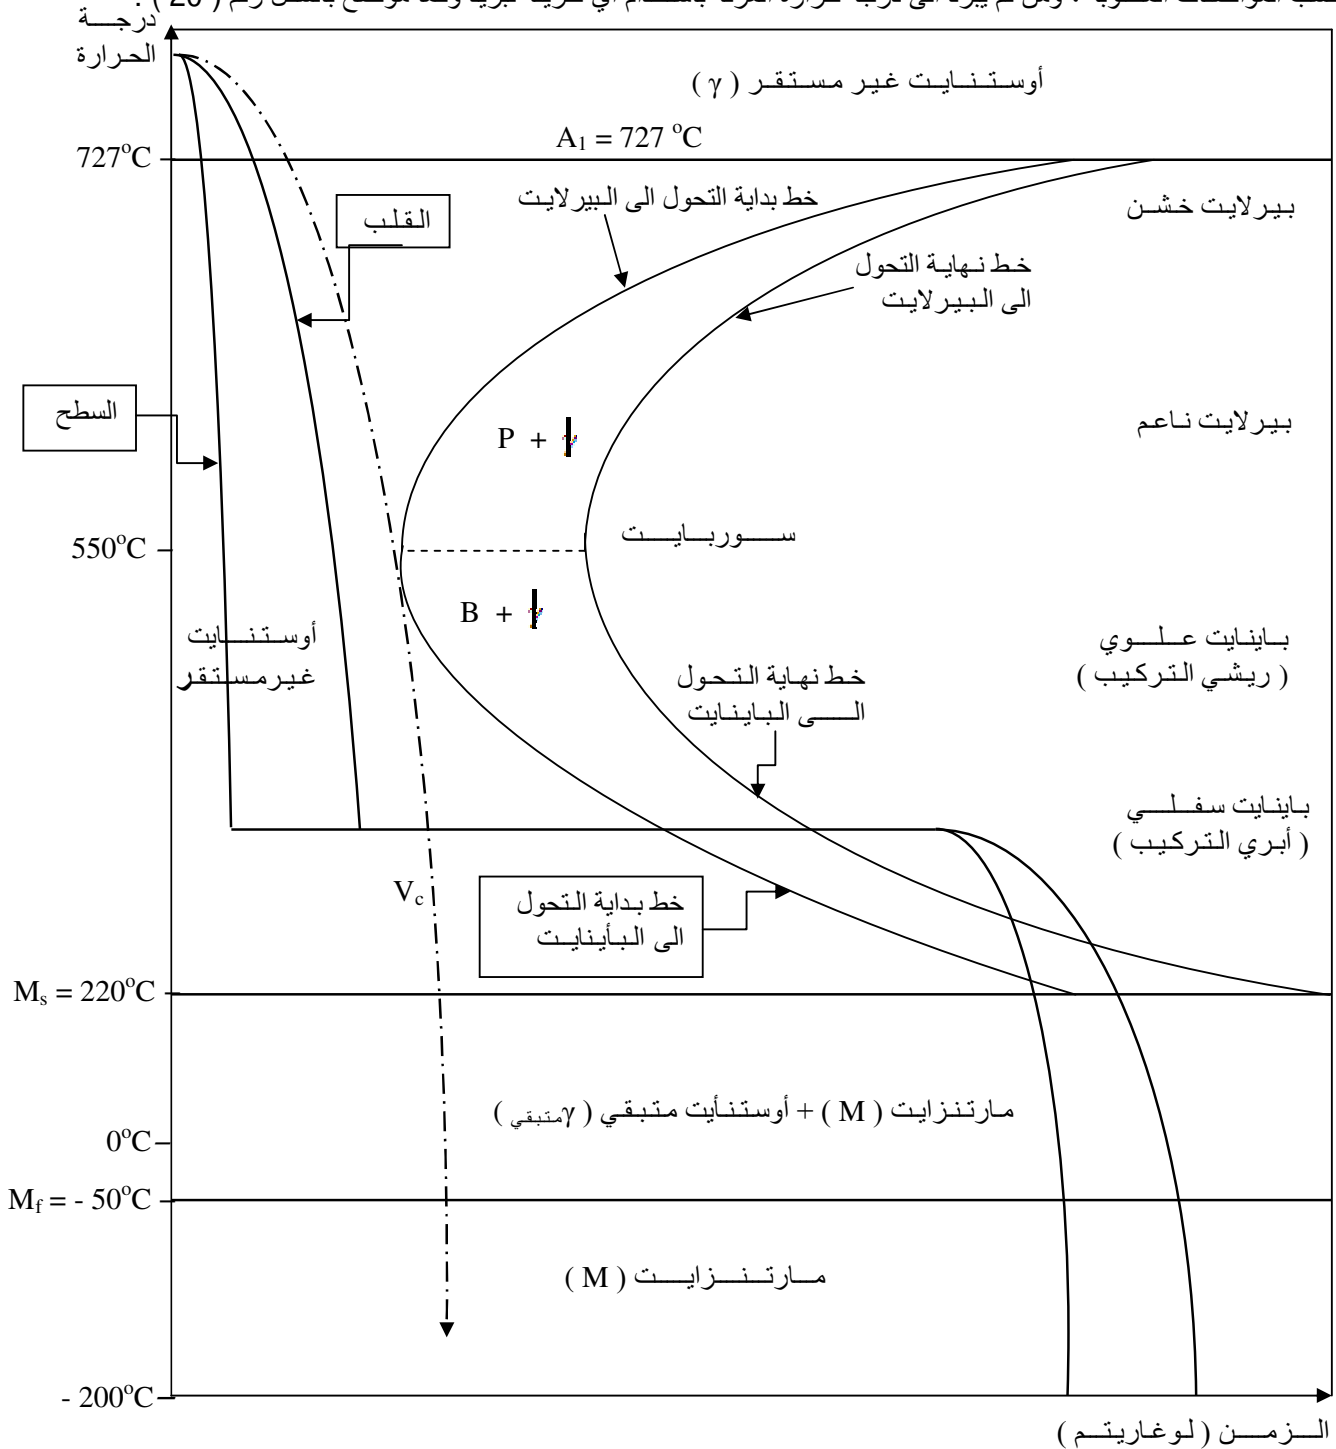


شكل رقم (20) : التطبيع الأوستنايتي *Austempering*

أن الخواص الميكانيكية للصلب المراجع (المطبع) بهذه الطرق (طريقتي التطبيع المارتنايتي والأوستنايتي) ، مثل قوة الشد وقوة الصدم (للصلب المتوسط والواطئ الكربون) تكون أقل جودة من خواص نفس الصلب المصلد تصليداً كاملاً والمراجع بالطريقة الاعتيادية ، إلا أن هذه الطريقة تجرى عند إستحالة إجراء التطبيع (المراجعة) للصلب ذات الأشكال المعقدة ، فضلاً عن تقليل حدوث التشوهات والتشققات .

المعاملة الحرارية تحت الصفرية

بما أن الأوستنايت في جميع أنواع عمليات التقسية ومهما كان معدل التبريد لا يتحول كلياً إلى المارتنايت ، بل تبقى كمية منه تسمى الأوستنايت المتبقي . ونظراً لكون بقاء الأوستنايت مع المارتنايت يؤثر سلباً على خواص الصلب المقسى ، حيث يقلل صلابته ومقاومته للتآكل بالإضافة إلى انخفاض قابليته للتوصيل الحراري ، لذا فإن تقليل كمية الأوستنايت المتبقي إلى أدنى حد ممكن يعد من الأمور المهمة ، وأن هذه العملية ممكنة بواسطة إجراء ما يسمى بالـ (المعاملة الحرارية تحت الصفرية) وخاصة للصلب الذي تكون درجة حرارة نهاية تحوله إلى المارتنايت (M_f) أقل من الصفر ، حيث أن التبريد إلى درجة حرارة أقل من (M_f) سوف يؤدي إلى تحسين خواص الصلب بالإضافة إلى تقليل التشوهات والتشققات ، وتكون درجة حرارة المعاملة الحرارية تحت الصفرية حوالي ما بين (-120) و (-30) حيث يثبت الصلب عند هذه الدرجة الحرارية لمدة ساعة ونصف ، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأنه يجب إجراء هذه المعاملة بعد وصول درجة حرارة المعدن إلى درجة حرارة الغرفة مباشرة بعد عملية التقسية وعدم إبقاء الصلب عند درجة حرارة الغرفة لفترة زمنية طويلة قبل البدء بأجراء المعاملة الحرارية تحت الصفرية وكما موضح بالشكل رقم (21) ، لأن ذلك يؤدي إلى إستقرار الأطوار المتكونة وبالتالي سوف يكون تأثير المعاملة الحرارية تحت الصفرية قليل جداً . ومن أهم أنواع الصلب الذي تجرى له هذا النوع من المعاملات الحرارية ، صلب السرعة العالية وصلب أدوات القياس والتروس الكربنة وبعض أجزاء المكينات المصنوعة من الصلب السبائكي .

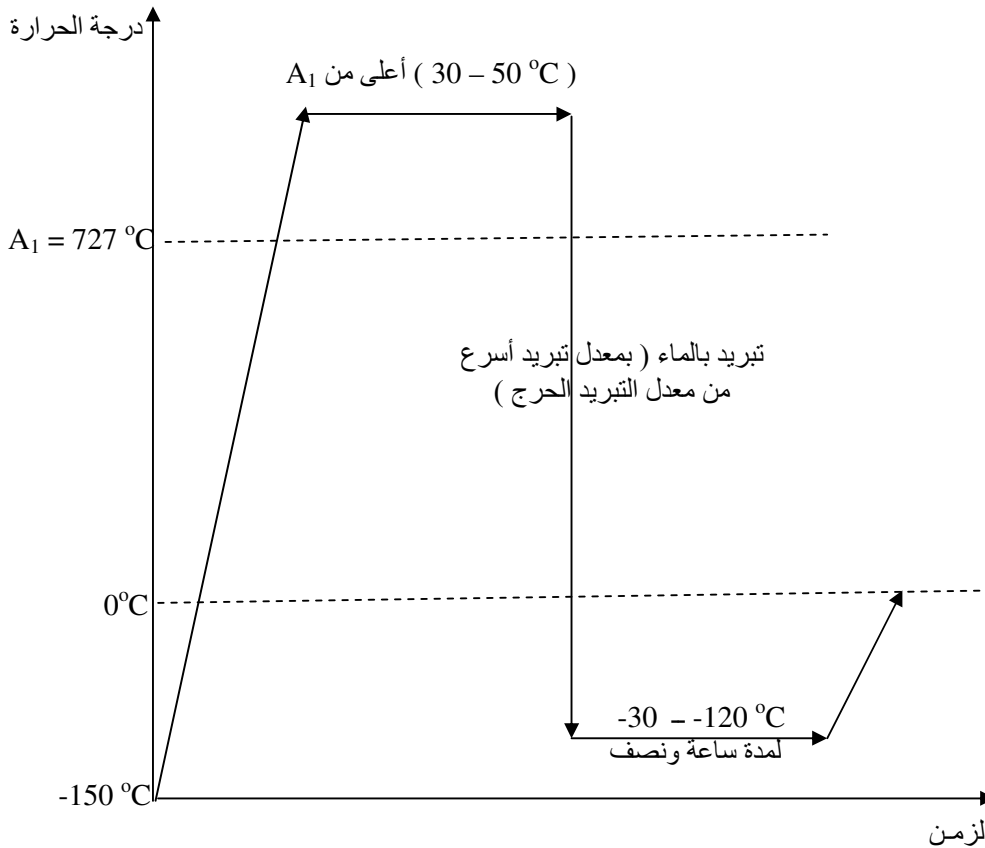

شكل رقم (21) : المعاملة تحت الصفرية للصلب اليونكتويدي

أسئلة عامة

س1: فسر علمياً ما يأتي ، موضحاً إجابتك بالرسم إن وجد :-

- 1 . لايفضل إجراء عملية تخمير التكور للصلب الكربوني ذو حبيبات البيرلايت الغليظة الحجم .
- 2 . إجراء عملية تخمير تام للصلب الكربوني الذي سبق وأن أجريت له عملية تخمير تجانس .
- 3 . يجب إجراء عملية مراجعة عند درجة حرارة (550 – 650°C) للصلب السباتكي المعادل .
- 4 . تكون كمية البيرلايت في الصلب المعادل أكثر مما عليه في الصلب المخمر .
- 5 . تعد عملية المعادلة (التبريد في الهواء) للصلب السباتكي تقسية .
- 6 . يسخن الصلب بعد اليوتكتويد المراد معادلته الى درجة حرارة أكثر من الـ (A_{cm}) ، بينما يسخن نفس الصلب المراد تقسيته الى درجة حرارة أكثر من الـ (A_1) فقط .
- 7 . لاتجرى عملية التطبيع المارتنايتي للأجزاء الميكانيكية الكبيرة الحجم .
- 8 . حدوث تشققات وأعوجاج في أسطح الأجزاء الميكانيكية المقساء .
- 9 . عدم إبقاء الصلب المقسى المراد إجراء معاملته تحت الصفرة له عند درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة .
- 10 . تكون صلادة الصلب المعادل أكثر من الصلب المخمر .
- 11 . عدم تسخين الصلب المراد تخميره بهدف إزالة الجهادت لفترة طويلة .
- 12 . تكور السمنتايت اليوتكتويدي أثناء إجراء عملية تخمير التكور .
- 13 . عدم حدوث أي تحولات طورية في الصلب المخمر بهدف إزالة الأجهادات .
- 14 . تحول البيرلايت الرقائقي الى بيرلايت حبيبي بعد إجراء عملية تخمير التكور .
- 15 . إجراء عمليتي التطبيع الأوستنايتي والمارتنايتي .
- 16 . تعد عملية تقليل الأوستنايت المتبقي من الأمور المهمة جداً خلال إجراء المعاملات الحرارية للصلب الكربوني .
- 17 . إجراء المعاملة تحت الصفرة .
- 18 . يجب إجراء عملية مراجعة بعد عملية التقسية .
- 19 . يكون البيرلايت المعادل أكثر دقة من البيرلايت المخمر .

س2: بيّن كيف يمكن الحصول على البنى المجهرية التالية ، موضحاً إجابتك بالرسم على منحنى الـ (T.T.T.) ومنحنى (درجة الحرارة – الزمن) حسب الحاجة :-

البييرلايت السوربيتي ، المارتنايت ، التروستايت الأبتدائي ، السوربايت ، البييرلايت الخشن ، السوربايت المراجع .

س3: عرف ما يأتي :

قابلية التصليد ، تركيب ودمانستاتين ، المعادلة ، الصلب المحترق ، المعاملة تحت الصفرة ، عمق التصليد ، تصف المراجعة ، التخمير الفاصر ، المعاملات الحرارية ، التروستايت الأبتدائي ، التقسية ، التطبيع الأوستنايتي ، فرط التسخين ، التروستايت الثانوي .

س4: عرف التقسية ، ثم تكلم عن طرق التقسية المختلفة موضحاً إجابتك بالرسم .

س5: ما هو الهدف (الغرض) من إجراء المعاملات الحرارية التالية :

تخمير التجانس ، مراجعة الصلب عند درجة حرارة (200 – 400°C) ، تخمير التكور ، المعادلة ، التقسية ، المراجعة ، تخمير إزالة الأجهادات ، المعاملة تحت الصفرة ، التطبيع الأوستنايتي .

س6: قارن بين كل مما يأتي :

1. التقسية والتخمير التام .
2. التخمير التام والتخمير الانتشاري .
3. المعادلة والتقسية .
4. تخمير إزالة الأجهادات ومراجعة إزالة الأجهادات .

س7: سُخِنَتْ أربع عينات من الصلب اليوتكتويدي الى درجة حراره أعلى من درجة الحرارة الحرجة السفلى (A_1) ، ومن ثم بُرِدَتْ بمعدلات تبريد مختلفة لغاية درجة حرارة الغرفة ، حيث بُرِدَتْ الاولى داخل الفرن ، والثانية بالهواء الساكن ، والثالثة بالزيت ، والرابعة بالماء .

- (1) أرسم المعاملات الحرارية التي أجريت على منحنى (درجة الحرارة – الزمن) ولكل عينة على حدة .
- (2) ما أسم المعاملة الحرارية التي أُجريت على كل عينة .
- (3) ماهي البنى المجهرية المتوقع الحصول عليها عند درجة حرارة الغرفة أرسمها مؤشراً على الأطوار .

س8: عرف الأوستنايت المتبقي ، مبيناً تأثيره على خواص الصلب المقسى ، ثم بيّن كيف يمكن تقليل كميته .

س9: أ . أوجد النسبة المئوية للمكونات لعينات من الصلب الكربوني تحتوي على نسب كربون تساوي (0.25 %C , 1.8 %C) عند درجة حرارة (727°C) .
ب . هل تختلف النسب المئوية لمكونات العينتين عند درجة حرارة الغرفة ؟ أثبت ذلك .

س10: سُخِنَت خمس عينات من الصلب اليوتكتويدي الى درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة الحرجة السفلى ، ثم بُرِدَت كما يلي : -

العيينة الأولى : بمعدل تبريد أبطئ من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة الغرفة بحيث قطع خط بداية التحول عند درجة حرارة (700°C) .

العيينة الثانية : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (600°C) ، وتُرِكَت عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خط بداية التحول فقط ، ثم بُرِدَت لغاية درجة حرارة الغرفة .

العيينة الثالثة : بمعدل تبريد يساوي معدل التبريد الحرج للصلب اليوتكتويدي (140°C/sec) ولغاية الصفر المئوي .

العيينة الرابعة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (400°C) ، وتُرِكَت عند هذه الدرجة حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ثم بُرِدَت لغاية درجة حرارة الغرفة .

العيينة الخامسة : بردت بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج حتى درجة حرارة الغرفة ، ثم سُخِنَت مرة أخرى لغاية درجة حرارة (300 °C) لفترة زمنية كافية ، ثم بُرِدَت تبريداً بطيئاً حتى درجة حرارة الغرفة .

من خلال دراستك للمعاملات الحرارية للصلب الكربوني وعمليات تحول الأوستنايت أجب عما يأتي : -

1. أرسم المعاملات الحرارية التي تم إجرائها على العينات (1 و 2 و 3 و 4) على منحنى التحول الطوري (T.T.T.) والعيينة الخامسة على منحنى (درجة الحرارة - الزمن) .
2. أي العينات ذات فترة حضانة أكبر ، لماذا ؟
3. ماهي البنية المجهرية للعينات أعلاه عند درجة حرارة الغرفة ؟ وضح ذلك بالرسم ومؤشراً على الأطوار .
4. في أي العينات تم الحصول على (100% بيرلايت) .
5. من خلال الفحص المجهرى للعينات أعلاه ، لوحظ وجود سمنايت منفصل (Fe₃C) في إحداها ، حدد في أي عينة لوحظ ذلك مفسراً علمياً السبب .
6. أي العينات الأكثر صلادة ؟ لماذا .
7. ماهي المعاملة الحرارية التي أجريت على العينة الخامسة ؟ وماهو الهدف من إجرائها .
8. مانوع عمليات تحول الأوستنايت التي حدثت في كل عينة . (وضح إجابتك في جدول) .

س11: تعاني تكنولوجيا تقسية الأجزاء الميكانيكية الكبيرة الحجم من مشكلة رئيسية ؟ بيّن ذلك مع الرسم ، ثم وضح كيف يمكن التخلص من تلك المشكلة موضحاً إجابتك بالرسم .

س12: بيّن تأثير مشكلتي (1) الأجهادات الداخلية و(2) الأوستنايت المتبقي على الخواص الميكانيكية للصلب المقسى ؟ ثم بيّن كيف تتم معالجة المشكلتين أعلاه .

س13: سُخِنَت عدد من عينات الصلب الكربوني اليوتكتويدي الى درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا ثم بردت كما يلي : -

العيينة الأولى : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (في حوض ملحي) لغاية درجة حرارة (300°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية أقل من فترة الحضانة ، ومن ثم التبريد بالهواء لغاية درجة حرارة الغرفة .

العيينة الثانية : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة الغرفة .

العيينة الثالثة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة الصفر المئوي ، ثم بُرِدَت لغاية (- 100°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لمدة ساعة ونصف ، ثم تُرِكَت حتى بلغت درجة حرارة الغرفة .

العيينة الرابعة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (في منصهر ملحي) لغاية درجة حرارة (250°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ومن ثم التبريد لغاية درجة حرارة الغرفة .

العيينة الخامسة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة (400°C) ثم التبريد مباشرة بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالهواء) ولكن أبطئ من معدل التبريد الأول لغاية درجة حرارة الغرفة .

من خلال دراستك للمعاملات الحرارية للصلب الكربوني وعمليات تحول الأوستنايت ، أجب عن الأسئلة التالية :-

1. أرسم المعاملات الحرارية التي تم إجرائها على العينات (1 ، 2 ، 4 ، 5) على منحني التحول الطوري (T.T.T) والعينة الثالثة على منحني (درجة الحرارة – الزمن) .
2. ماهي (ما أسم) المعاملة الحرارية التي تم إجرائها على العينات وماهو الهدف من إجرائها .
3. ما نوع عمليات تحول الأوستنايت التي حدثت لكل عينة (وضح إجابتك في جدول) .
4. أيُّ من طرق التقسية أستخدمت في تقسية العينات (وضح إجابتك في جدول) .
5. مانوع عملية التطبيع التي أجريت على العينات الأولى والرابعة .
6. أيهما أكثر صلادة العينة الثانية أم الرابعة ؟ لماذا.
7. في أيِّ العينات لوحظ وجود البنى المجهرية التالية (باينايت سفلي ، بيرلايت ناعم) .
8. أي المعاملتين الحراريتين (الأولى أم الرابعة) تستخدم لتقسية الأجزاء الميكانيكية الصغيرة الحجم ؟ فسر ذلك علمياً .

س14: أجريت ُ المعاملات الحرارية الموضحة في أدناه على عدد من عينات الصلب قبل البوتكتويد وكما يلي :-

العينة الأولى : سُخِنَتْ الى درجة حرارة حوالي (650°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد بطيء (داخل الفرن) لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الثانية : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ، ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة الغرفة ، وبعد ذلك سُخِنَتْ مرةً أخرى الى درجة حرارة مايبين (200 – 400°C) ، ثم بُرِدَتْ تبريداً بطيئاً داخل الفرن لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الثالثة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة حوالي (1100°C – 1000) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد بطيء (داخل الفرن) لمدة (6 – 8 ساعات) حتى درجة حرارة حوالي (850°C – 800) ومن ثم بُرِدَتْ بالهواء لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الرابعة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد بطيء (داخل الفرن) لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الخامسة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة حوالي (700°C – 650) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد بطيء (داخل الفرن) لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة السادسة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة السابعة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة الغرفة ، وبعد ذلك سُخِنَتْ مرةً أخرى الى درجة حرارة مايبين (450 – 650°C) ، ثم بُرِدَتْ تبريداً بطيئاً داخل الفرن لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الثامنة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أبطئ من معدل التبريد الحرج (بالهواء) لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة التاسعة : سُخِنَتْ الى درجة حرارة أعلى من (A₃) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية ومن ثم التبريد بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج (بالماء) لغاية درجة حرارة الغرفة ، وبعد ذلك سُخِنَتْ مرةً أخرى الى درجة حرارة مايبين (200°C) ، ثم بُرِدَتْ تبريداً بطيئاً داخل الفرن لغاية درجة حرارة الغرفة .

من خلال دراستك للمعاملات الحرارية للصلب الكربوني وعمليات تحول الأوستنايت ، أجب عن كلِّ مما يأتي :-

1. أرسم المعاملات الحرارية التي تم إجرائها على منحني (درجة الحرارة – الزمن) ولكل عينة على حدة .
2. مانوع (أسم) المعاملات الحرارية التي تم إجرائها على كل عينة ، وماهو الهدف من إجرائها (وضح ذلك في جدول)

3. أيّ العينات (الرابعة ، السادسة ، الثامنة) أكثر كمية بيرلايت ، لماذا ؟
4. ماهي البنية المجهرية التي تم الحصول عليها عند درجة حرارة الغرفة للعينات ماعدا الثالثة ؟ أرسمها وأشر على المكونات .
5. في أيّ من العينتين (الرابعة ، السادسة) لوحظ وجود المارتنزيت ، فسر ذلك .
6. أيّ عينة أكثر صلادة الرابعة أم الثامنة ؟ فسر ذلك علمياً .
7. قارن بين البنيتين المجهريتين المتكونتين للعينتين الثانية والسابعة (وضح ذلك في جدول) .
8. لوحظ وجود سمنايت منفصل في ثلاث عينات ، ماهي هذه العينات ثم فسر علمياً كل على حده سبب تكوين كل نوع .

س15: بُردت عدد من عينات الصلب البونكتويدي من درجة حرارة أعلى من الدرجة السفلى (A_1) بمعدلات تبريد مختلفة وكما يلي :-

العينة الاولى : بمعدل تبريد أبطئ من معدل التبريد الحرج (داخل الفرن) لغاية درجة حرارة الغرفة بحيث قطع خط بداية التحول عند درجة حرارة قريبة من درجة الحرارة الحرجة السفلى (A_1) .

العينة الثانية : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (550°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ومن ثم التبريد لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الثالثة : بمعدل تبريد أبطئ من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة الغرفة بحيث قطع خط بداية التحول فقط ثم قطع خطي بداية ونهاية التحول الى المارتنزيت .

العينة الرابعة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (300°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ومن ثم التبريد لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة الخامسة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (600°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ومن ثم التبريد بالهواء لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة السادسة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (600°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية حتى قطع خطي بداية ونهاية التحول ، ومن ثم التبريد بالماء لغاية درجة حرارة الغرفة .

العينة السابعة : بمعدل تبريد أبطئ من معدل التبريد الحرج (بالهواء) لغاية درجة حرارة الغرفة بحيث قطع خط بداية التحول عند درجة حرارة (600°C) .

العينة الثامنة : بمعدل تبريد أسرع من معدل التبريد الحرج لغاية درجة حرارة (400°C) والأبقاء عند هذه الدرجة الحرارية لفترة زمنية أقل من فترة الحضانة ومن ثم التبريد الى درجة حرارة الغرفة .

من خلال دراستك للمعاملات الحرارية للصلب الكربوني وعمليات تحول الأوستنايت ، أجب عن كل مما يأتي :-

1. أرسم المعاملات الحرارية التي تم إجرائها على منحني التحول الطوري (T.T.T.) ولكل عينة على حدة .
2. أي العينات أكثر فترة حضانة .
3. أيهما أكثر صلادة العينة الثالثة أم السادسة ؟ فسر ذلك علمياً .
4. مالفرق بين البنية المجهرية المتكونة في العينتين الخامسة والسادسة ؟ وأيها أكثر صلادة ؟ فسر ذلك علمياً .
5. أي العينتين الأولى أو السابعة :-
1. ذات بنية مجهرية أغلظ ، 2. أكثر كمية بيرلايت ، 3. أكثر صلادة . ؟ فسر ذلك علمياً ولكل فقرة على حدة .
6. في أي العينات لوحظ وجود البنية المجهرية التالية (باينايت سفلي ، بيرلايت خشن ، سوربايت ، تروستايت أبتدائي) .
7. مانوع عملية تحول الأوستنايت التي حدثت لكل عينة (وضح أجابتك في جدول) .
8. مانوع عملية التقسية التي تم إجرائها على العينة الثامنة ، وما الهدف من إجرائها .

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| اسم الملف: | مح 7 المعاملات الحرارية للصلب الكربوني |
| الدليل: | C:\Users\Students Affairs\Desktop |
| ال قالب: | C:\Users\Students |
| العنوان: | Affairs\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm |
| الموضوع: | التخمير وإعادة التبلور Annealing and Recrystallisation |
| الكاتب: | aaa |
| الكلمات الأساسية: | |
| تعليقات: | |
| تاريخ الإنشاء: | 18:01:00 2016/02/02 |
| رقم التغيير: | 3 |
| الحفظ الأخير بتاريخ: | 18:13:00 2016/02/02 |
| الحفظ الأخير بقلم: | DR.Ahmed Saker 2010 |
| زمن التحرير الإجمالي: | 11 دقائق |
| الطباعة الأخيرة: | 23:44:00 2017/01/09 |
| منذ آخر طباعة كاملة: | |
| عدد الصفحات: | 28 |
| عدد الكلمات: | 6,358 (تقريباً) |
| عدد الأحرف: | 36,245 (تقريباً) |